	УТВЕРЖДАК Начальник Уп автоматики и	равления
		ıa OAO «РЖД»
		_ В.В.Аношкин
	« <u> </u> »	2020 г.
Центральная дирекция инфраст Управление автома	груктуры – филиал С тики и телемеханики	
ТЕХНИКО-НОРМИ	РОВОЧНАЯ КА	PTA
<u>№ ТНК-ЦІ</u>	<u>II 0088-2020</u>	
Плавкий предохрани Входной контроль. Тех в условиях ремонтно-те	иническое обслужива	пние
(код работы	в ЕК АСУТР)	
Регламентированное те <u>Текущий ремонт по те</u> (вид технического об		
<u>предохран</u> (единица	итель измерения)	
(средний разряд работ) ни)		<u>0,118/0,263</u> (норма
Разработал:	1 <u>0</u>	<u>1</u> номер листа)
Отделение автоматики		
и телемеханики ПКБ И		
и.о. заместителя начальника А.С. Синецкий		
« » 2020 г.		

Электронная подпись. Подписал: Аношкин В.В. №ЦДИ-1966 от 29.09.2020

времени)

#### 1 Состав исполнителей

Электромеханик, имеющий III квалификационную группу по электробезопасности при работе на электроустановках до 1000 В.

\*Допускается производить работы электромонтеру СЦБ, обученному в установленном порядке.

#### 2 Условия производства работ

- 2.1 Техническое обслуживание и ремонт приборов СЦБ необходимо производить в помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам, требованиям безопасности труда. Помещения должны быть сухими, чистыми и защищенными от влияния на проверяемые приборы и средства испытания и измерения источников вибрации, магнитных и электрических полей.
- 2.2 В помещениях РТУ необходимо поддерживать температуру воздуха (18...25) °С и относительную влажность (30...75)%. Естественный свет должен быть рассеянным и не давать бликов, для чего на окнах должны быть шторы (жалюзи). Искусственное освещение должно сочетать местное освещение (на рабочих местах) и общее освещение (для всего помещения).

# 3 Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы

Средства защиты:

- средства комплексной защиты: вентиляция; общее и местное освещение; устройства защитного заземления (зануления, выравнивания потенциалов, понижения напряжения);
- средства индивидуальной защиты: одежда специальная защитная; перчатки хлопчатобумажные; очки защитные; очистители кожи рук от клея и лака (при необходимости).

Перечень средств измерений:

Измеритель иммитанса Е7-20;

Инструменты:

отвертка; пинцет; пассатижи; кисть, щетка; напильник бархатный №3; наждачная бумага №3; ручка капиллярная с черным наполнителем.

Материалы:

этикетка установленной формы; «Журнал проверки прибора СЦБ»; клей БФ-2 или клей универсальный; технический лоскут (обтирочный

материал).

Примечания:

- Приведённый перечень является примерным (рекомендованным).
- Допускается использование других метрологически обеспеченных средств измерений и испытательного оборудования, имеющих требуемые точность и пределы измерений.
- Допускается замена испытательного оборудования, инструментов и расходных материалов на другие, имеющие аналогичные характеристики.

#### Подготовительные мероприятия

Перед выполнением работ необходимо получить задание, подготовить необходимую технологическую документацию и ознакомиться с ней. Подготовить инструмент и приспособления.

#### Обеспечение безопасности движения поездов

5.1 Работа выполняется в условиях, не связанных с движением поездов.

#### Обеспечение требований охраны труда

6.1. При выполнении работы должны соблюдаться требования 6.1. Все работы, предусмотренные картами технологических процессов, должны производиться в соответствии: с разделом 1 Общие требования охраны труда, разделом 2 Требования охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, разделом 9 Требования охраны труда в аварийных ситуациях, п.5.10 Требования охраны труда при ремонте аппаратуры СЦБ в ремонтно-технологических участках (РТУ) документа [2], а также в соответствии с требованиями раздела 6, раздела 5 Приложения 2, Приложения 4 документа [3].

Примечание: 1. Если указанные документы заменены, то следует руководствоваться замененным документом.

#### 7 Технология выполнения работы

- 7.1 Входной контроль
- 7.1.1 Внешний осмотр предохранителя ПР-2

Произвести внешний осмотр предохранителя ПР-2 (далее – предохранитель), контролируя:

- отсутствие трещин фибрового патрона;
- наличие маркировки: тип предохранителя, номинальный ток;
- проверить исправность электрической предохранителя цепи измерителем иммитанса Е7-20;
  - 7.1.2 Оформление результатов измерений в журнале проверки

При положительных результатах испытаний:

- оформить результаты проверки в журнале, форма журнала приведена в Приложении А таблица А.1;
- на патрон предохранителя наклеить этикетку установленной формы.

При отрицательных результатах испытаний на забракованный предохранитель нанести отметку «брак», оформить и направить изготовителю рекламационный акт.

#### 7.2 Ремонт предохранителя ПР-2

Ремонт предохранителей производится в случае перегорания плавкой вставки.

#### 7.2.1 Внешний осмотр и чистка предохранителя

Очистить от грязи и пыли корпус предохранителя.

Удалить этикетку проверки в РТУ.

Произвести внешний осмотр, контролируя:

- отсутствие трещин и следов термического воздействия поверхности фибрового патрона;
- отсутствие следов расплавленного металла, копоти на контактных колпачках или ножевых контактах.

#### 7.2.2 Вскрытие, чистка, проверка внутреннего состояния

Открыть корпус предохранителя, вывернув контактные колпачки из патрона предохранителя и снять фиксирующую шайбу.

- а) удалить плавкую вставку (для предохранителей менее 100A), или открутить болты крепления плавкой вставки к контактным ножам (для предохранителей 100 А и более);
  - б) очистить ветошью и кисточкой фибровый патрон;
- в) осмотреть внутреннюю поверхность фибрового патрона. При наличии углублений на внутренней поверхности, вызванных выгоранием при срабатывании предохранителя фибровый патрон заменить;
- г) зачистить фиксирующие контактные колпачки И шайбы (контактные ножи) наждачной бумагой или бархатным напильником от окислов и нагара;

Сборка для предохранителей менее 100 А:

д) вставить калиброванную плавкую вставку, предназначенную для данной конструкции предохранителя, в фибровый патрон и надеть на концы фиксирующие шайбы. Номинальный ток плавкой вставки должен соответствовать маркировке на корпусе предохранителя;

- е) загнуть концы плавкой вставки к фиксирующей шайбе;
- ж) завернуть контактные колпачки;

Сборка для предохранителей более 100 А:

- з) закрепить калиброванную плавкую вставку, предназначенную для данной конструкции предохранителя, болтами к контактным ножам. Номинальный ток плавкой вставки должен соответствовать маркировке на корпусе предохранителя;
- и) вставить плавкую вставку с контактными ножами в фибровый патрон;
- к) установить фиксирующие шайбы между обоймой патрона и диском ножевых контактов;
  - л) завернуть колпачки;
- м) проверить исправность электрической цепи предохранителя измерителем иммитанса.

#### 8 Заключительные мероприятия

- 8.1 Оформление результатов
- 8.1.1 Заполнить этикетку установленной формы, приклеить её на обойму фибрового патрона предохранителя.
- 8.1.2 Результаты проверки оформить в журнале проверки. Форма журнала приведена в таблице А.1 Приложения А.

# Приложение А (обязательное)

### Форма журнала для записи результатов проверки предохранителя ПР-2

### Таблица А.1

<b>№</b> п/п	Тип прибора	Номер прибора	Номинальный ток плавкой вставки, А	Примечание	Дата проверки	Подпись проверяющего

Примечание: нумеровать предохранители нарастающим итогом в течение года.

#### Библиография

- [1] Типовое положение о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, централизации и блокировке, утвержденное Распоряжением ОАО «РЖД» от 19.12.2013 №2819р.
- [2] Инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной Распоряжением ОАО «РЖД от 03.11.2015 № 2616р.
  - [3] Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 26.11.2015 № 2765р.

10

## 9. Норма времени

#### НОРМА ВРЕМЕНИ № 9.29

вал	Наимено ние работы	Входной контроль предохранителя плавкого трубчатого ПР-2			
	Измерите ль	Исполнитель	Количество исполнителей		Норма времени, челч
	ПР-2	Электромонтер СЦБ 5 разряда	1		0,118
<b>№</b> п/п	Содержание работы		Учтен- ный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, челмин
1	Внешний осмотр (отсутствие трещин фибрового патрона, наличие маркировки, тип предохранителя, номинальный ток ) и исправность электрической цепи предохранителя произвести		1 предо- храни- тель	Мультиметр, компрессор, кисть, щетка, технический лоскут, клей, этикетка, ручка капиллярная черная	4
2	Результаты измерений в журнале проверки оформить		То же	(или перьевая и черная тушь),	1,5
3	Этикетку заполнить и наклеить		-//-	журнал проверки	1
Итого				6,5	

#### НОРМА ВРЕМЕНИ № 9.30

	Наименование работы	Техническое обслуживание предохранителя плавког трубчатого ПР-2			еля плавкого
	Измеритель	Исполнитель	Количество исполнителей		Норма времени, челч
	ПР-2	Электро монтер СЦБ 5 разряда	1		0,263
п/п	Содержание работы		Учтен- объем боты	Оборудование, инструмент, материал	Опера тивное время на учтенный объем работы, челмин
	Внешний осмотр (очистка от пыли и грязи, удаление этикетки о проверке, отсутствие трещин и термического воздействия на поверхность фибрового патрона, отсутствие следов расплавленного металла, копоти на контактных ножах или колпачках) предохранителя произвести		Предо- храни- тель	Мультиметр, компрессор, кисть, щетка, технический лоскут, клей, этикетка, ручка	4
	Вскрытие, чистку и проверку внутреннего состояния произвести  Результаты измерений в журнале проверки оформить		То же	капиллярная черная (или перьевая и черная тушь),	8
			-//-	журнал проверки	1,5
	Этикетку заполнить и наклеить		-//-		1
	Итого				14,5

Примечание: нормами времени в чел-часах учтено оперативное время на выполнение работы, с разбивкой по элементам, а также время на обслуживание рабочего места, подготовительно-заключительные действия и регламентированные перерывы.

обслуживание рабочего места  $(T_{ob})$ , подготовительно-Время заключительные действия  $(T_{II})$  и регламентированные перерывы  $(T_{orn})$ принято в процентах от оперативного времени указанных в таблице.

К времени обслуживания рабочего места (Тоб) относится время, затрачиваемое работником для поддержания рабочего места в состоянии,

обеспечивающем производительную работу в течение всего рабочего дня.

К подготовительно-заключительному времени ( $T_{\text{пз}}$ ) относится время, расходуемое работником на инструктаж по охране труда, проходы на получение и сдачу приборов, сборку схем.

К времени перерыва на отдых и личные надобности ( $T_{\text{отл}}$ ) относится время отдыха работника для поддержания нормальной работоспособности и предупреждения утомления, на личную гигиену.

Для производства технического обслуживания и ремонта аппаратуры СЦБ в ремонтно-технологическом участке работники должны быть обеспечены исправным инструментом, испытательным и технологическим оборудованием, измерительными приборами, необходимым комплектом запчастей. Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с действующей технологией.

Нормы времени рассчитаны на теоретически подготовленных работников, освоивших особенности проверки и ремонта аппаратуры СЦБ.

Настоящими нормами не учтены работы по настройке электронной аппаратуры после замены деталей.

На работы, не предусмотренные Нормами времени, должны разрабатываться местные прогрессивные нормы времени, которые утверждаются в установленном в ОАО «РЖД» порядке.

Таблица

Нормативы времени (в % от оперативного времени)			
	На проверку, регулировку и ремонт	На проверку, регулировку и	
	бесконтактной аппаратуры	ремонт аппаратуры СЦБ (реле и	
		релейные блоки)	
Тоб	1,2	1,33	
Тпз	3,5	3,42	
Тотл	4,2	7,03	
Всего	8,9	11,78	