

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»



В.В.Аношкин

«08» 06 2016 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматики и телемеханики

ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА

№ ТНК ЦШ 0345-2016

Панели электропитания серий ПВ-ЭЦК

Комплексная проверка

(код наименования работы в ЕК АСУТР)

Регламентированное техническое обслуживание
(вид технического обслуживания (ремонта))

Панель серии ПВ-ЭЦК
(единица измерения)

(средний разряд работ)

(норма времени)

30
(количество листов)

1
(номер листа)

Разработал:

Отделение автоматики
и телемеханики ПКБ И

Главный инженер

А.В.Новиков

«06» 06 2016 г

Содержание

1	Состав исполнителей	3
2	Условия производства работ	3
3	Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы...	3
4	Подготовительные мероприятия	4
5	Обеспечение безопасности движения поездов	4
6	Обеспечение требований охраны труда	5
7	Технология выполнения работ	6
7.1	Технические требования.....	6
7.2	Работы, проводимые до снятия напряжения.....	7
7.3	Работы, проводимые со снятием напряжения.....	8
7.3.1	Порядок снятия напряжения с питающей установки.....	8
7.3.2	Проверка состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, состояния контактных соединения электропитающей установки.....	8
7.3.3	Проверка предохранителей типа ПН2-250.....	9
7.3.4	Проверка предохранителей типа НПН2-60.....	10
7.3.5	Проверка магнитных пускателей типа ПМА-3102 и ПМА-6102.....	11
7.3.6	Проверка автоматических выключателей типов АЕ2046М-400, АЕ2056МП-400, ВА 51-25.....	13
7.3.7	Проверка выключателей-разъединителей (рубильников) серии ВР-32.....	14
7.3.8	Проверка переключателей пакетных серии ПМОФ45.....	14
7.3.9	Проверка переключателей галетных поворотных типа ПГК11П.....	15
7.3.10	Проверка состояния тумблеров, переключателей и выключателей кнопочного типа.....	15
7.3.11	Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств и приборов защиты от перенапряжений.....	16
7.3.12	Проверка состояния реле, выпрямителей, преобразователей, силовых трансформаторов и другого оборудования.....	16
7.4	Проверка действия электропитающей установки (под напряжением).....	17
7.4.1	Порядок подачи напряжения.....	17
7.4.2	Восстановление нормальной работы маршрутных и других реле.....	19
7.4.3	Проверка режимов питания светофоров с измерением напряжений (для панелей типа ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК).....	19
7.4.4	Проверка работы схемы электропитания ламп табло.....	19
7.4.5	Проверка работы устройств автоматического заряда аккумуляторной батареи.....	20
7.4.6	Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей.....	20
7.4.7	Проверка автоматического резервирования выпрямителей питания рабочих цепей стрелок (для панелей типа ПСПН).....	21
7.4.8	Проверка действия схемы питания внепостовых схем.....	21
7.4.9	Проверка напряжений цепей электрообогрева стрелочных электроприводов.....	22
7.4.10	Проверка контроля неисправности ЩВПУ.....	23
7.4.11	Проверка работы магнитных пускателей, автоматических выключателей и другого коммутационного оборудования.....	23
8	Заключительные мероприятия, оформление результатов работы.....	24
9	Нормы времени	24

1. Состав исполнителей:

Старший электромеханик, электромеханик или специализированная бригада по обслуживанию электропитающих установок (далее - УЭП).

2. Условия производства работ

2.1. Работа выполняется в свободное от движения поездов время или в технологическое «окно», с полным или частичным снятием напряжения с электропитающей установки.

2.2. Работа производится электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III.

3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы

3.1. Технологическое обеспечение:

- перчатки диэлектрические по ГОСТ 12.4.103-83;
- коврики диэлектрические по ГОСТ 4997-75;
- очки закрытые защитные по ГОСТ Р 12.4.230.1-2007;
- ампервольтметр ЭК2346-1 или мультиметр В7-63/1;
- измеритель импеданса Е7-20;
- измерительные приборы, установленные на электропитающей установке;
- электроизмерительные клещи АРРА30R;
- тепловизор «TESTO 880-1», в случае отсутствия - бесконтактный пирометр с лазерным целеуказателем типа «Кельвин»;
- набор инструментов электромеханика СЦБ для обслуживания устройств в релейном помещении по ТУ 32ЭЛТ 038-12 (черт. №28015-00-00);
- указатель напряжения;
- динамометр по ГОСТ 13837-79 (0,005-0,1кН);
- динамометрический ключ;
- ключ от щита выключения питания;
- пылесос.

3.2. Материально-техническое обеспечение:

- кисть флейцевая КФ25-1 по ГОСТ 10597-87;
- салфетки, мягкая сухая ткань;
- баллон со сжатым воздухом (300 мм³);
- лента изоляционная поливинилхлоридная ПВХ по ГОСТ 16214-86 или аналогичная по характеристикам;

- шкурка шлифовальная на тканевой основе ГОСТ 13344-79 или надфиль по ГОСТ 1513-77;
- штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05;
- лак воздушной сушки;
- масло приборное марки МВП по ГОСТ 1805-76;
- уайт-спирит или бензин-растворитель по ГОСТ 3134-78.

Примечание. Допускается использование разрешенных к применению аналогов указанных выше средств защиты и измерений, материалов и оборудования.

4. Подготовительные мероприятия

Перед комплексной проверкой устройств электропитания необходимо не менее чем за одни сутки до начала работ подать письменную заявку в адрес начальника дистанции электроснабжения (далее – ЭЧ) о необходимости отключения напряжения питания со стороны внешних источников электроснабжения.

5. Обеспечение безопасности движения поездов

5.1. Работы, проводимые с полным или частичным снятием напряжения с электропитающей установки, оформляются записью в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее - Журнал осмотра), которую делает старший электромеханик дистанции СЦБ. Запись в Журнале осмотра должна точно отображать картину состояния устройств СЦБ после необходимых отключений.

5.2. Перед снятием напряжения необходимо убедиться в отсутствии аварийной индикации на электропитающих устройствах, а также на аппарате управления дежурного по станции (далее - ДСП). При наличии аварийной индикации необходимо принять меры к определению и устранению причины.

5.3. По окончании комплексной проверки и подачи напряжения на электроустановку необходимо проверить работу устройств, получающих электропитание от данной установки.

5.4. Замена, выявленного при проверке неисправного оборудования, производится по технологиям, регламентирующим процессы ремонта, при условии обеспечения безопасности движения поездов в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ» (ЦШ-530-11), утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 № 2055р.

Примечание. Здесь и далее по тексту целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании данной картой технологического процесса следует руководствоваться

заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то применяется та часть текста, где не затрагивается ссылка на этот документ.

6. Обеспечение требований охраны труда

6.1. При производстве комплексной проверки устройств электропитания следует руководствоваться требованиями раздела 3 и пункта 5.1 раздела 5 «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦШ -074-2015), утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 26.11.2015 № 2765р, а также требованиями раздела 4 «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 03.11.2015 №2616р.

6.2. Работа выполняется специализированной бригадой, состоящей не менее чем из двух работников. Члены бригады перед началом работ должны быть проинструктированы в установленном порядке.

6.3. Проверка вводных коммутационных устройств производится при отключенном напряжении питания со стороны внешнего источника электроснабжения. Отключение напряжения выполняет оперативный персонал энергоснабжающей организации. Работа выполняется по наряду, оформляемому дистанцией СЦБ.

Проверка оборудования панелей электропитающей установки (за исключением вводных коммутационных устройств) производится со снятием напряжения по распоряжению, оформляемому дистанцией СЦБ с записью в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и с записью в оперативном журнале. Напряжение снимается путем отключения вводных коммутационных устройств старшим электромехаником дистанции СЦБ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. После снятия напряжения с питающей установки в местах отключения напряжения необходимо вывесить запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди».

Приступать к работе на питающей установке можно только убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии на токоведущих частях напряжения. Перед использованием указателя напряжения необходимо проверить его исправность (путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением).

ВНИМАНИЕ. Место работ должно иметь достаточное для их производства освещение. При необходимости следует применять переносные осветительные приборы.

ВНИМАНИЕ. Работы необходимо выполнять инструментом с изолирующими рукоятками, стоя на диэлектрическом коврикe, в необходимых случаях (например, при изъятии и установке предохранителей под напряжением) в диэлектрических перчатках и защитных очках. Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить перчатки и коврик на отсутствие механических повреждений, а также на наличие на диэлектрических перчатках отметок о проверке установленной формы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы на электропитающей установке во время грозы.

7. Технология выполнения работ

7.1. Технические требования

7.1.1 Электропитание устройств СЦБ осуществляется внешними источниками трехфазного переменного тока промышленной частоты номинальным напряжением 220/380 В или однофазного переменного тока промышленной частоты номинальным напряжением 220 В с предельно допустимыми значениями установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии $\pm 10\%$ от номинального значения.

7.1.2. Номинальное напряжение переменного тока электропитания устройств СЦБ на железнодорожных станциях должно быть:

- светофоров в дневном и ночном режимах - 220 и 180 В соответственно;

- маршрутных указателей - 220 В;

- контрольных цепей стрелок - 220 В;

- местных элементов реле ДСШ-12, ДСШ-15, ДСШ-16 - 220 В, 50 Гц;

- местных элементов реле ДСШ-13 и ДСШ-1 ЗА, ДСШ-15, ДСШ-16-110 В, 25 Гц;

- ламп накаливания пульта управления и табло в дневном и ночном режимах - 24 и 19,5 В соответственно.

7.1.3. Номинальное напряжение постоянного тока электропитания релейной аппаратуры должно быть 24 В или 12 В.

7.1.4. Превышение температуры нагрева над температурой окружающего воздуха при максимальной нагрузке, не более:

- резьбовых контактных соединений, не более: соединения из меди, алюминия или их сплавов без покрытия - 55°C, с покрытием оловом - 65°C,

- силовых контактов выключателей, переключателей, трансформаторов тока без покрытия - 45°C, с покрытием оловом - 50°C, с накладными серебряными пластинами - 80°C.

Допустимая температура нагревания контактов трубчатых предохранителей – не более 70° С.

7.2. Работы, проводимые до снятия напряжения

7.2.1. Проверить наличие в технической документации отметок установленной формы:

- о сверке соответствия монтажных и принципиальных схем действующим устройствам;
- о сверке схем экземпляра участка с экземпляром дистанции.

7.2.2. Проанализировать схемы относительно последствий отключения электропитания для устройств СЦБ с целью быстрее восстановления их нормальной работы после включения напряжения.

7.2.3. Произвести измерение и зафиксировать значения напряжений и токов цепей питания и нагрузки по показаниям вольтметров и амперметров, расположенных на лицевых сторонах панелей, с использованием соответствующих переключателей, а также, при необходимости, переносными измерительными приборами и токовыми клещами (измерительные приборы должны иметь клеймо о проверке) и зафиксировать результаты в журнале электропитающей установки.

7.2.4. Проверить работу панелей, по показаниям контрольных индикаторов, расположенных на аппарате управления ДСП.

7.2.5. Произвести проверку температуры контактных соединений и аппаратуры бесконтактным способом с помощью тепловизора или инфракрасного термометра. Порядок подготовки к работе и использования по назначению прибора инфракрасного обследования изложен в эксплуатационной документации на прибор.

7.2.6. Проверить отсутствие на мнемосхеме панели и табло ДСП индикации о срабатывании сигнализаторов заземления. При наличии такой индикации выяснить и устранить причину понижения изоляции.

7.2.7. Проверить работу магнитных пускателей, для чего поочередно включить и отключить каждый пускатель с помощью тумблеров 1ФВ или 2ФВ, выдерживая во включенном положении не менее 5...10 секунд.

При проверке убедиться, что:

- при включениях и отключениях подвижные части магнитного пускателя должны перемещаться без заеданий подвижных частей в промежуточных положениях;

- при работе магнитного пускателя нет сильного гудения и вибрации магнитной системы (гудение магнитной системы магнитного пускателя во включенном положении должно быть аналогично гудению трансформатора. Если гудение сопровождается резким дребезжанием, вызванным периодическими соударениями якоря и сердечника, то это указывает на

неисправность магнитного пускателя).

7.3. Работы, проводимые со снятием напряжения

7.3.1. Порядок снятия напряжения с питающей установки

7.3.1.1. Исключить запуск ДГА, для чего при наличии щита выключения питания ЩВПУ следует открыть щит и вручную отключить автоматический выключатель QF3.

7.3.1.2. Запросить энергодиспетчера об отключении напряжения питания со стороны внешнего источника электроснабжения.

Убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии напряжения переменного тока на вводах фидеров в щите выключения питания, следует выключить автоматические выключатели QF1 и QF2, На отключенных автоматических выключателях повесить запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди».

7.3.1.3. В отдельных случаях, при необходимости, работу можно производить в два этапа:

1) проверка щита выключения питания ЩВПУ с отключением фидеров электроснабжающей организацией;

2) проверка панелей электропитающей установки с отключением напряжения переменного тока на ЩВПУ старшим электромехаником линейного цеха дистанции СЦБ.

На втором этапе отключение напряжения переменного тока производится приведенным ниже порядком:

После получения разрешения ДСП:

- открыть щит и отключить вручную автоматические выключатели в следующей последовательности: QF3, QF1, QF2;

- закрыть ЩВПУ и повесить плакат «Не включать. Работают люди».

7.3.1.4. Убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии на токоведущих частях панелей (щитов) питания переменного напряжения, приступить к их проверке.

7.3.2. Проверка состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, состояния контактных соединений электропитающей установки

7.3.2.1. Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов ее конструкции, состояния проводов, кабелей, наконечников, клеммных панелей и колодок, штепсельных разъемов резьбовых контактных соединений, паяк и т. п.

Клеммные панели и колодки, штепсельные розетки не должны иметь трещин и сколов, должны быть надежно закреплены к корпусу панели.

7.3.2.2. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены. Участки проводов, имеющие повреждения изоляции, обмотать изоляционной лентой. При повреждении медных токопроводящих жил провода заменить новыми или восстановить за счет запаса длины.

Все кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, иметь бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.

Марки проводов и кабелей, сечения проводов и кабельных жил должны соответствовать принципиальным схемам.

7.3.2.3. Проверить надежность крепления жил кабеля и монтажных проводов на клеммах. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их относительно контактных болтов. Контактные соединения, имеющие цвета побежалости, окисленные или потемневшие, разобрать, зачистить до металлического блеска шлифовальной бумагой или надфилем, собрать и затянуть.

Проверить состояние и качество паяк наконечников монтажных проводов и жил кабелей: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

Проверить наличие зазора (~> 5 мм) между открытыми токоведущими поверхностями деталей и заземленными частями панелей.

7.3.2.4. При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли кистью-флейцем, пыль удалить с помощью пылесоса с пластмассовым наконечником.

7.3.2.5. Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

7.3.3. Проверка предохранителей типа ПН2-250

7.3.3.1. Проверить соответствие номинала, нанесенного на корпусе предохранителя, номиналу, указанному в принципиальной схеме. На каждом предохранителе должна быть бирка о проверке с указанием номинала и даты.

7.3.3.2. Изъять предохранитель из контактов основания (контактного гнезда). Очистить корпус предохранителя от пыли и грязи кистью-флейцем и осмотреть его.

На фарфоровом корпусе предохранителя не должно быть сколов и трещин, крышки с асбестовыми прокладками должны плотно прилегать к корпусу. Проверить затяжку шурупов, крепящих крышки. Если шурупы были затянуты неплотно, возможна утечка наполнителя (песка). Отсутствие утечки наполнителя определяют путем встряхивания. Если при встряхивании заметно перемещение наполнителя и/или высыпание наполнителя из

корпуса, то этот предохранитель необходимо заменить.

Металлические детали не должны иметь трещин и следов подгара.

7.3.3.3. Контакты основания очистить от пыли и грязи кистью-флейцем.

Осмотреть контакты основания: на них не должно быть трещин и следов подгара. При необходимости подтянуть крепления подводящих проводов и самих контактов основания.

Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, выворачивающих контактные соединения и нет ли на них следов перегрева.

Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы.

7.3.3.4. Установить предохранитель в контакты основания (контактное гнездо) и проверить надежность контактов между ножом предохранителя и контактными стойками (предохранитель должен надежно удерживаться в контактных стойках).

7.3.3.5. Недостатки, выявленные в ходе проверки, устранить. Предохранители с обнаруженными недостатками заменить.

7.3.4. Проверка предохранителей типа НПН2-60

7.3.4.1. Проверить соответствие номинала, нанесенного на корпусе предохранителя, номиналу, указанному в принципиальной схеме. На каждом предохранителе должна быть бирка о проверке с указанием номинала и даты проверки.

7.3.4.2. Изъять предохранитель из контактов основания (контактного гнезда). Очистить корпус предохранителя от пыли и грязи кистью-флейцем и осмотреть его.

Стекланный корпус предохранителя должен быть без сколов, трещин и плотно заполнен наполнителем. Если при встряхивании заметно перемещение наполнителя (песка) в корпусе, то этот предохранитель необходимо заменить. Металлические детали не должны иметь трещин и следов подгара.

Контакты основания очистить от пыли и грязи кистью-флейцем.

Осмотреть контакты основания: на них не должно быть трещин и следов подгара. При необходимости подтянуть крепления подводящих проводов и самих контактов основания.

Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, выворачивающих контактные соединения и нет ли на них следов перегрева. Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы.

7.3.4.3. Вставить предохранитель в контакты основания (контактное гнездо) и проверить надежность контактов между ножом предохранителя и

контактными стойками (предохранитель должен надежно удерживаться в контактных стойках).

7.3.4.4. Недостатки, выявленные в ходе проверки, устранить. Предохранители с обнаруженными недостатками заменить.

7.3.5. Проверка магнитных пускателей типа ПМА-3102 и ПМА-6102

7.3.5.1. Произвести оценку технического состояния магнитных пускателей, которая включает в себя осмотр и проверку действия при переключении вручную.

7.3.5.2. Осмотр и чистка магнитного пускателя выполняется в следующей последовательности:

- проверить на доступных осмотру деталях пускателя отсутствие загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей;

- очистить магнитный пускатель снаружи от пыли и грязи кистью-флейцем. Затем снять дугогасительную камеру, отвернув два винта;

- очистить контактную систему от пыли и грязи кистью-флейцем. Сильно загрязненные места (копоть) протереть тканью, смоченной в уайт-спирите или бензине-растворителе. Проверить затяжку винтов, крепящих неподвижные контакты. Аналогичным образом очистить дугогасительную камеру изнутри от продуктов горения дуги и снаружи от пыли и грязи;

- осмотреть катушку контактора и рабочие поверхности электромагнита, убедиться в отсутствии повреждений внешнего покрытия обмотки, подтеканий покрывного лака в результате перегрева, а также механических повреждений и зазоров между листами магнитной системы.

7.3.5.3. При осмотре магнитного пускателя проверяется:

- затяжка винтов, гаек или болтов крепления контактных соединений (после проверки крепежные винты покрасить эмалью);

- не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы;

- затяжка винтов, крепящих пускатель к панели, при необходимости винты подтянуть; крепежные детали не должны иметь следов коррозии;

- отсутствие трещин на изогнутых частях подвижных или неподвижных контактов, на контактной колодке;

- изоляция проводов силовых цепей и вторичной коммутации.

7.3.5.4. Проверить состояние контактов, которые не должны иметь следов перегрева или коррозии. При необходимости контактные поверхности

зачистить до металлического блеска шлифовальной наждачной бумагой или надфилем. Измерителем импеданса Е7-20 измерить переходное сопротивление контактов. Измеренные значения переходного сопротивления не должны быть более 0,01 Ом.

Особое внимание при осмотре следует уделить состоянию контактных накладок. Контактные накладки не должны иметь глубоких кратеров, через которые виден материал контактодержателей, толщина оставшейся части накладок должна быть не менее 0,5 мм. Толщину контактных накладок измерить штангенциркулем.

7.3.5.5. Включая пускатель вручную, убедиться:

- в свободном ходе подвижной системы (без толчков и заеданий) и четкой фиксации ее в крайних положениях;

- в наличии контакта между подвижными и неподвижными контактами (контактирование должно происходить по материалу контактных накладок, а не контактодержателей);

- в наличии провалов контактов (расстояние Б на рис1.). Величина провала должна быть в пределах: для ПМА-3102 - 2,0...3,0 мм, для ПМА-6102 - 2,5.....4,0 мм (проверяется шаблоном);

- в одновременности касания контактов разных полюсов, которое контролируется зазором между контактами, когда другие контакты касаются друг друга (допускается неодновременность касания контактов не более 0,3 мм (проверяется щупом));

При отключенном положении пускателя шаблоном проверить раствор главных контактов (расстояние А на рис. 1.), который должен быть не более 3,6 мм для ПМА-3102, а для ПМА-6102 в пределах 4,0 -6,0 мм.

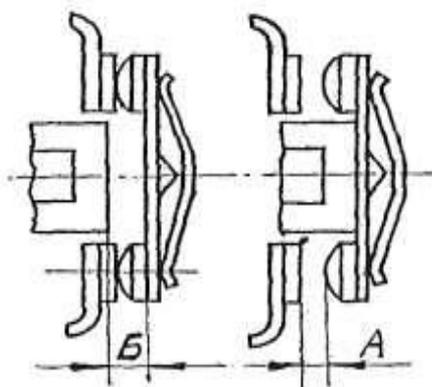


Рис. 1 Схема измерения раствора (расстояние А) и провала (расстояние Б) главных контактов контакторов и магнитных пускателей

Если пускатель включается нечетко, это свидетельствует, либо о загрязнении трущихся частей, либо о поломке возвратной пружины.

Если контактные накладки подвижных или неподвижных контактов

значительно изношены, а также при других обнаруженных неисправностях пускатель подлежит замене.

7.3.5.6. После окончания проверки установить дугогасительную камеру и, плотно затянув крепящие ее винты, закрасить их.

7.3.6. Проверка автоматических выключателей типов АЕ2046М-400, АЕ2056МП-400, ВА 51-25

7.3.6.1. Очистить выключатель снаружи от пыли и грязи диэлектрической кистью-флейцем или салфеткой, смоченными бензином. Затем снять крышку и очистить внутренние поверхности выключателя (включая крышку) от пыли, грязи и копоти салфеткой, смоченной бензином-растворителем или уайт-спиритом. Особое внимание обратить на чистоту изоляционных поверхностей.

7.3.6.2. Проверить состояние пластмассовых и металлических деталей выключателя (включая крышку). В случае обнаружения трещин и сколов на пластмассовых деталях, трещин на металлических деталях или значительного износа контактов, выключатель должен быть заменен.

7.3.6.3. Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, а также винтов, крепящих выключатель к панели; при необходимости винты подтянуть.

Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы.

7.3.6.4. Проверить состояние контактов, которые не должны иметь следов перегрева или коррозии. При необходимости контактные поверхности зачистить до металлического блеска шлифовальной наждачной бумагой или надфилем. Измерителем импеданса Е7-20 измерить переходное сопротивление контактов автоматического выключателя. Измеренные значения переходного сопротивления не должны быть более 0,01 Ом.

7.3.6.5. Установить крышку и закрепить винтами, которые закрасить краской. При этом необходимо проследить, чтобы не было задевания рукоятки управления за крышку.

7.3.6.6. Вручную (с помощью рукоятки) путем трехкратного отключения/включения проверить работу выключателя без нагрузки. Выключатель должен четко включаться и отключаться вне зависимости от скорости движения рукоятки.

7.3.6.7. Автоматический выключатель с механическими

повреждениями, препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, признаками перегрева, коррозии или повышенного переходного сопротивления контактов, подлежит замене.

7.3.7. Проверка выключателей-разъединителей (рубильников) серии ВР-32

7.3.7.1. Произвести оценку технического состояния рубильников, которая включает в себя внешний осмотр и проверку действия без нагрузки.

7.3.7.2. При внешнем осмотре проверить отсутствие трещин на пластмассовых деталях.

Проверить состояние крепежа рубильника к раме панели, в случае его ослабления подтянуть.

7.3.7.3. Далее необходимо очистить части рубильника от грязи и копоти. В зависимости от состояния контактов производится их зачистка с обязательным удалением следов зачистки и смазки. Места со следами подгара зачистить крупной наждачной бумагой до полного удаления обугленного материала, промыть поверхность бензином-растворителем или уайт-спиритом.

7.3.7.4. Проверить работу рубильника: отключение и включение рубильника должно происходить четко без заеданий, фиксация рукоятки должна быть ощутимой в каждом положении.

Контактные ножи должны входить в контактную стойку прямо по их оси без перекосов и заеданий, обеспечивая надежный контакт по всей линии соприкосновения с контактными губами стойки. Если одна из контактных губок оставляет след на ноже, то ее надо немного отогнуть. Чрезмерные контактные нажатия нежелательны, так как способствуют более быстрому износу ножей и губок и повышению усилий, необходимых для отключения рубильника.

7.3.7.5. Также необходимо проверить, чтобы подводящие провода не создавали выворачивающих усилий на контактных клеммах рубильника. При выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы.

7.3.7.6. Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

7.3.8. Проверка переключателей пакетных серии ПМОФ45

7.3.8.1. Проверить надежность крепления переключателя к раме панели, так как ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов.

7.3.8.2. Очистить переключатель от пыли и грязи сухой салфеткой.

7.3.8.3. Проверить надежность стяжки пакетов переключателя, чтобы исключить его неправильную работу. Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при необходимости произвести затяжку винтов, крепящих провода.

7.3.8.4. Путем переключения проверить на четкость срабатывания переключающего пружинного механизма и плотность замыкания контактов внутри. При этом обратить внимание на:

- отсутствие заеданий в шарнирах;
- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° происходит переключение контактной системы из одного положения в другое).

7.3.8.5. Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

7.3.9. Проверка переключателей галетных поворотных типа ПГК11П

7.3.9.1. Проверить надежность крепления переключателя к панели, т.к. ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов.

7.3.9.2. Очистить переключатель от пыли и грязи сухой салфеткой.

7.3.9.3. Проверить надежность стяжки плат переключателя, чтобы исключить его неправильную работу.

7.3.9.4. Проверить четкость переключения переключателей путем нескольких переводов (2-3) рукоятки из одного положения в другое и обратно (искусственное торможение при переключении не допускается). При этом не должно наблюдаться заеданий, препятствующих движению рукоятки.

7.3.9.5. Осмотреть состояние паяк: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

7.3.9.6. Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

7.3.10. Проверка состояния тумблеров, переключателей и выключателей кнопочного типа

7.3.10.1. При осмотре состояния тумблеров, переключателей и выключателей кнопочного типа обратить внимание на надежность их крепления и четкость срабатывания переключающего механизма.

7.3.10.2. При необходимости произвести чистку кистью-флейцем.

7.3.10.3. Прочность крепления определить по отсутствию смещения

относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих винтов или гаек.

7.3.10.4. Осмотреть состояние паяк: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и не припаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при необходимости произвести затяжку винтов крепящих провода.

7.3.10.5. Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

7.3.11. Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств и приборов защиты от перенапряжений

7.3.11.1. Проверке подлежат заземлители, присоединенные к металлическим каркасам панелей.

7.3.11.2. Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих устройств. Заземляющие проводники на всем протяжении открытой прокладки должны быть доступны для осмотра.

При осмотре обратить внимание на исправность и надежность крепления заземляющих проводников, отсутствие механических повреждений.

7.3.11.3. Проверить также состояние приборов грозозащиты, прочность их крепления, надежность контакта в местах подсоединения, соответствие установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным схемам.

7.2.11.4. Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и заземлений проверить подтягиванием крепящих гаек. При необходимости места подключения разобрать, зачистить наждачной бумагой, собрать и затянуть.

7.3.11.5. Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

7.3.12. Проверка состояния реле, выпрямителей, преобразователей, силовых трансформаторов и другого оборудования

7.3.12.1. При осмотре реле, выпрямителей, преобразователей, силовых трансформаторов и другого оборудования следует обратить внимание на надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и доступных для осмотра, наличие этикетки с датой проверки.

7.3.12.2. Прочность крепления оборудования, закрепленного к раме панели, определить по отсутствию смещения относительно рамы, недостатки устранить подтягиванием крепящих винтов или гаек. Для предупреждения

самоотвинчивания крепежных деталей концы их должны быть покрашены масляной краской.

7.3.12.3. Очистить наружные поверхности реле, выпрямителей, преобразователей, силовых трансформаторов и другого оборудования диэлектрической кистью-флейцем, при необходимости смоченной бензином-растворителем или уайт-спиритом.

7.3.12.4. При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на появление следов влаги (ржавчины, плесени) внутри реле, сильного подгара или эрозии контактов, явного нарушения установленного зазора между контактами.

7.3.12.5. Осмотреть доступные места и детали выпрямителей, преобразователей (корпус, контактные колодки, монтажные провода и другие элементы), проверить крепление контактных соединений. Надежность крепления определить по отсутствию смещения наконечника провода относительно контактного штыря при попытке повернуть наконечник.

Корпус и остальные детали выпрямителя (преобразователя) не должны иметь трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.

7.3.12.6. Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь сколов, трещин, следов оплавления. Проверить чистоту контактных выводов и отсутствие их коррозии. Проверить прочность установки клиньев, фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально проверить целостность изоляции катушек (отсутствие механических повреждений).

7.3.12.7. Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при необходимости произвести затяжку гаек или винтов. Для затяжки гаек на обмоточных выводах трансформаторов типа ПОБС следует применять динамометрические ключи, настроенные на усилие (4-5) Нм.

7.3.12.8. Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка и острых выступов.

7.3.12.9. Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

7.4. Проверка действия электропитающей установки (под напряжением)

7.4.1. Порядок подачи напряжения

7.4.1.1. Для подачи напряжения основного и резервного фидера на электропитающую установку, а также подключения к ней ДГА на ЩВПУ

автоматические выключатели QF1÷QF3 перевести во включенное положение (автоматы включаются при отжатой кнопке выключения щита «ВЩ» в помещении ДСП. Для их включения вначале рычаг переводится вниз, а затем вверх).

После включения автоматических выключателей плакаты «Не включать. Работают люди» снять.

Если работа производилась со снятием напряжения с вводных коммутационных устройств, подача на них напряжения производится энергоснабжающей организацией.

7.4.1.2. Далее с помощью щитовых вольтметров вводных панелей следует убедиться в наличии напряжения в фазах фидеров в допустимых пределах и приступить к проверке электропитающей установки под напряжением.

7.4.1.3. Проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой поочередным включением и выключением тумблеров 1ФВ (SA1) и 2ФВ (SA2), расположенных с лицевой стороны вводной панели ПВ-ЭЦК (ПВ1-ЭЦК).

Выключением тумблеров 1ФВ и 2ФВ (SA1 и SA2) запускают в действие ДГА, работа которого проверяется по загоранию контрольных ламп (светодиодов) – зеленой ЛЗФ (красного ЗФ) при запуске ДГА без нагрузки и красной ЛЗВФ (желтого ЗВФ) при работе ДГА на нагрузку. Наличие напряжения во всех фазах ДГА проверяют переносным вольтметром.

После окончания проверки проверить включенное положение тумблеров 1ФВ и 2ФВ (SA1 и SA2)

7.4.1.4. Проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой и на ДГА со щита выключения питания. Это производится поочередным отключением фидеров, а затем отключением обоих фидеров выключателями QF1÷QF2. При этом в панелях ПВ1-ЭЦК после одновременного выключения обоих фидеров на мнемосхемах и табло ДСП появится индикация «> Т», которая сбрасывается кнопкой «ВФ» пульта управления ДСП.

7.4.1.5. При переключениях фидеров и включении ДГА с помощью щитовых измерительных приборов панелей электропитания, а также переносных измерительных приборов и токовых клещей измерить напряжения и токи в фазах источников питания и на выходах панелей, предназначенных для нагрузок переменного и постоянного тока (измерения токов следует выполнять при максимальной нагрузке (дневной режим питания светофоров, табло, максимальное число занятых рельсовых цепей, форсированный заряд аккумуляторной батареи и т. п.)).

Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета) на лицевых сторонах панелей, а также наличие индикации, соответствующей нормальной работе панелей.

7.4.1.6. На аппарате управления ДСП проверить правильность индикации контроля фидеров при их переключении и включении ДГА, а также наличие индикации, соответствующей нормальной работе ЭЦ.

7.4.2. Восстановление нормальной работы маршрутных и других реле

После восстановления питания устройств СЦБ произвести искусственную разделку изолированных участков порядком, предусмотренным инструкцией о порядке пользования устройств СЦБ на станции.

Также необходимо восстановить работу реле, которые до снятия напряжения были на самоблокировке.

7.4.3. Проверка режимов питания светофоров с измерением напряжений (для панелей типа ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК)

Работа проводится по согласованию с ДСП. Переключение режимов светофора выполняется в отсутствие заданных маршрутов.

При проверке режима «День-ночь» нажимается кнопка «День» (при нажатой кнопке ручного переключения режимов «РСВ») и проверяется срабатывание схемы по наличию индикации контроля дневного режима работы: для панели ПР-ЭЦК по загоранию лампочки белого цвета («ДНЛ»), а для панели ПР1-ЭЦК по свечению белого светодиода («ДНД») на пульт-табло.

Напряжение, измеряемое щитовым прибором PV для 1÷4 групп светофоров, должно находиться в пределах $220 \text{ В} \pm 10 \%$.

Далее нажимается кнопка «Ночь», проверяется срабатывание схемы по загоранию индикации контроля ночного режима работы («ННЛ» или «ННД») на пульт-табло. Напряжение, измеряемое щитовым прибором PV для 1÷4 групп светофоров, должно находиться в пределах $180 \text{ В} \pm$.

В случае использования в схеме панели автоматического переключателя «День-ночь» переключение из одного режима в другой достигается затенением (или освещением) датчиков последнего. В этом случае кнопка РСВ должна находиться в не нажатом состоянии.

7.4.4. Проверка работы схемы электропитания ламп табло

7.4.4.1. На панели ПР-ЭЦК

В данной панели для изменения режима работы табло применен регулятор напряжения РНТ с плавной регулировкой напряжения питания.

При проверке настройки РНТ последовательность действий

следующая.

Проверка проводится при двух крайних положениях потенциометра управления, установленного на пульте ДСП. В крайнем левом положении напряжение должно быть не меньше 16 В. В крайнем правом положении, а также при нажатии «КН» напряжение должно быть не менее 24 В.

Измеряется переносным прибором на клеммах панели К1/1 и К2/1.

По завершении проверки устанавливается требуемый ДСП режим работы пульт-табло.

7.4.4.2. На панели ПВПИ-ЭЦК

В данной панели имеется в холодном резерве дополнительный блок питания табло, который автоматически включается при неисправности основного блока, а выключается по команде с аппарата управления ДСП.

Порядок проверки схемы резервирования электропитания табло:

- вольтметром PV измерить напряжение электропитания табло (положение «Т» переключателя SAV). Показания вольтметра PV при этом должны находиться в пределах $(6,0 \pm 0,2)$ В;

- изъятием предохранителя FU36 переключить питание табло на резервный блок питания и повторить измерения;

- восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятых ранее предохранителя FU36.

7.4.5. Проверка работы устройств автоматического заряда аккумуляторной батареи

Устройство автоматического заряда аккумуляторной батареи должно обеспечивать поддержание напряжения батареи в пределах $(26,4 \pm 1,2)$ В, кроме батарей из малообслуживаемых аккумуляторов, для которых пределы $(26,4 \pm 0,6)$ В.

7.4.6. Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей

Проверку действия схемы контроля перегорания предохранителей на каждой панели произвести установкой вместо одного из контрольных предохранителей (предварительно создав цепь протекания тока в обход изымаемого предохранителя) шаблона предохранителя с выходом стержня на 2 мм для предохранителей бананового типа и с выходом стержня на 3,5 мм для предохранителей с ножевыми выводами.

При установке шаблона предохранителя в результате нажатия на контактную пружину стержнем шаблона должны сработать звуковая и световая сигнализации перегорания предохранителей на питающей установке и в помещении ДСП.

7.4.7. Проверка автоматического резервирования выпрямителей питания рабочих цепей стрелок (для панелей типа ПСПН)

Для цепи 1РПБ-1РМБ проверка производится следующим образом:

- выключить автоматический выключатель АВ1 и через (15-30) с проверить мигание на панели лампочки ЛКВ1, а на табло – лампочки ЛПС;

- вольтметром РV измерить напряжения питания двух групп рабочих цепей стрелок. Вольтметр РV подключается к соответствующей группе выключателем В1 или В2.

Результаты измерения напряжений питания двух групп рабочих цепей стрелок должны быть в пределах значений, приведенных в таблице 1:

Таблица 1

Наименование нагрузки	Обозначение цепи	Род тока	Напряжение, В
Рабочие цепи стрелок с электродвигателями постоянного тока группы I	1 РПБ-1РМБ	Постоянный	225-235
Рабочие цепи стрелок с электродвигателями постоянного тока группы II	2 РПБ-2РМБ	Постоянный	225-235

- включить АВ1 и через 15-30 с проверить непрерывное горение на панели лампочки ЛКВ1, а на табло – ЛПС.

Проверку автоматического резервирования цепи 2РПБ-2РМБ произвести аналогично, манипулируя выключателем АВ2 вместо АВ1 и контролируя на панели состояние лампочки ЛКВ2 вместо ЛКВ1.

7.4.8. Проверка действия схемы питания внепостовых схем

7.4.8.1. Для панели ПВП-ЭЦК

Вольтметром РV панели ПВП-ЭЦК измерить напряжение питания внепостовых схем установкой тумблера 2В в верхнее положение. Показания вольтметра при этом должны находиться в пределах 28-30 В.

Далее изъятием предохранителя Пр16 переключить питание внепостовых цепей на питание от стационарной батареи и проверить напряжение на выходе схемы с тумблером 2В установленным в нижнее положение. Показания вольтметра РV при этом должны соответствовать действующему значению аккумуляторной батареи (тумблеры 1В и 2В в нижнем положении). При изъятии предохранителя (и обесточивании реле БПК) должна включиться лампочка контроля перегорания предохранителей на лицевой двери панели.

Восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятых предохранителей и убедиться в погасании лампочки контроля перегорания

предохранителей.

7.4.8.2. Для панели ПВП1-ЭЦК

Вольтметром PV панели ПВП1-ЭЦК измерить напряжение питания внепостовых схем установкой переключателя SAV в положение «Л». Показания вольтметра при этом должны находиться в пределах 28-30 В.

Далее изъятием предохранителя FU25 переключить питание внепостовых цепей на источник гарантированного питания (цепь ПХИ-ОХИ) и повторить измерения.

Путем изъятия предохранителя FU28 переключить питание внепостовых цепей на питание от стационарной батареи и проверить напряжение на выходе схемы. Показания вольтметра PV при этом должны соответствовать действующему значению аккумуляторной батареи. При изъятии предохранителя (и обесточивании реле K12 (БПК)) должен включиться красный индикатор контроля неисправности выпрямительного блока БВ1 на мнемосхеме.

Восстановить штатный режим работы схемы установкой изъятых предохранителей и убедиться в погасании лампочки контроля неисправности выпрямительного блока БВ1.

7.4.9. Проверка напряжений цепей электрообогрева стрелочных электроприводов

В панелях с дополнительной мощностью для питания электрообогрева стрелочных электроприводов включить автоматический выключатель АВ3 (SF3) (панели ПСПН-ЭЦК2, ПСТН-ЭЦК2, ПСТН1-ЭЦК2) или автоматические выключатели АВ3(SF3) и АВ4(SF4) (панели ПСПН-ЭЦК3, ПСТН-ЭЦК3, ПСТН1-ЭЦК3) и измерить напряжения питания цепей электрообогрева стрелочных электроприводов. Нормы напряжений приведены в таблице 2 (при необходимости напряжение в цепях ЭА1-ЭВ1-ЭС1 и ЭА2-ЭВ2-ЭС2 может быть увеличено до (238-246) В переключением проводов на трансформаторах).

Таблица 2

Тип (исполнение) панели	Группа	Обозначение цепи	Клеммы измерений	Напряжение, В
ПСТН-ЭЦК2 ПСТН-ЭЦК3 ПСПН-ЭЦК2 ПСПН-ЭЦК3	Группа 1	ЭА1-ЭВ1-ЭС1 ЭА1-ЭО1 ЭВ1-ЭО1 ЭС1-ЭО1	К2-1 – К2-2 К2-1 – К2-3 К2-2 – К2-3	225-232
			К2-1 – К1-1 К2-2 – К1-1 К2-3 – К1-1	130-134
ПСТН-ЭЦК3 ПСПН-ЭЦК3	Группа 2	ЭА2-ЭВ2-ЭС2 ЭА1-ЭО1 ЭВ1-ЭО1 ЭС1-ЭО1	К9-1 – К9-2 К9-1 – К9-3 К9-2 – К9-3	225-232
			К9-1 – К1-2 К9-2 – К1-2 К9-3 – К1-2	130-134
ПСТН1-ЭЦК2 ПСТН1-ЭЦК3	Группа 1	ЭА1-ЭВ1-ЭС1 ЭА1-ЭО1 ЭВ1-ЭО1 ЭС1-ЭО1	К7-1 – К7-2 К7-1 – К7-3 К7-2 – К7-3	225-232
			К7-1 – К8-1 К7-2 – К8-1 К7-3 – К8-1	130-134
ПСТН1-ЭЦК3	Группа 2	ЭА2-ЭВ2-ЭС2 ЭА1-ЭО1 ЭВ1-ЭО1 ЭС1-ЭО1	К9-1 – К9-2 К9-1 – К9-3 К9-2 – К9-3	225-232
			К9-1 – К8-2 К9-2 – К8-2 К9-3 – К8-2	130-134

7.4.10. Проверка работы магнитных пускателей, автоматических выключателей и другого коммутационного оборудования

7.4.10.1. Порядок проверки магнитных пускателей приведен в пункте 7.2.7 данной технико-нормировочной карты.

Основные возможные неисправности магнитных пускателей приведены в таблице 3.

7.4.10.2. Автоматические выключатели, пакетные, галетные переключатели и выключатели, тумблеры, кнопки проверить путем 3-кратного переключения по всем позициям или включения/выключения, при этом убедиться в четкости работы их переключающих механизмов.

Таблица 3

№	Неисправность	Возможная причина
1	Магнитный пускатель не включается при наличии напряжения на катушках	Повреждена обмотка втягивающей катушки. Механическое затирание подвижной системы
2	Магнитный пускатель включается, затем снова отключается	Нарушена цепь блок-контакта, через который получает питание катушка
3	Магнитный пускатель не полностью включается при подаче напряжения	Недостаточное напряжение в сети. Велико нажатие контактов или пружины
4	Температура контактов выше допустимой	Обгоревшие или изношенные контакты. Слабый контакт в месте соединения или малое нажатие.
5	Сильно греется втягивающая катушка	Наличие в катушке короткозамкнутых витков
6	Сильное гудение магнитной системы	Якорь неплотно прилегает к сердечнику или перекос якоря. Недостаточно затянуты болты, крепящие якорь и сердечник. Поврежден короткозамкнутый виток

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

8.1. Об окончании работ и результатах проверки работы устройств под напряжением старший электромеханик линейного цеха дистанции СЦБ делает запись в Журнале осмотра.

8.2. Результаты комплексной проверки технического состояния электропитающей установки оформить актом произвольной формы, о выполненной работе сделать запись Журнале ШУ-67 с указанием принятых мер по обнаруженным недостаткам.

8.3. В случае замены оборудования сделать запись в разделе 7 Журнала ШУ-67.

8.4. О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2.

9. Норма времени

(утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17 июля 2014 г. № 1678р)

НОРМА ВРЕМЕНИ № 154 (11.1.1)

Наименование работы	Измерение неконтролируемых средствами ТДМ напряжений и токов цепей питания на панели (ПВ-60, ПВР-40, ПВ-ЭЦ, ПВ1-ЭЦ, ПВ-ЭЦК, ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ, ПВ1-ЭЦК)		
Измеритель работ	Состав исполнителей	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
Вводная панель ПВ-60 (вводно-распределительная панель ПВР-40)	Электромеханик Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1	2	0,06
Вводная панель ПВ-ЭЦ (ПВ1-ЭЦ, ПВ-ЭЦК)			0,064
Вводная панель ПВ2-ЭЦ (ПВ3-ЭЦ, ПВ1-ЭЦК)			0,066

№ п/п	Содержание работы	Учетный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учетный объем работы, чел.-мин		
				ПВ-60 (ПВР-40)	ПВ-ЭЦ (ПВ1-ЭЦ, ПВ-ЭЦК)	ПВ2-ЭЦ (ПВ3-ЭЦ, ПВ1-ЭЦК)
1	Отсутствие аварийной индикации визуальным осмотром проверить	1 панель, 1 пульт управления ДСП	Ампервольтметр ЭК-2346 (мультиметр В7-63), токовые клещи АРР30R, электрические приборы панели, набор инструмента для обслуживания линейных устройств СЦБ, диэлектрические коврики и перчатки, защитные очки	0,2	0,2	0,2
2	По индикации контрольных лампочек (на панели и аппарате управления ДСП) фидер, находящийся под нагрузкой, определить	То же		0,2	0,2	0,2
3	Отсутствие включения индикатора «>Т» проверить	1 панель		-	-	0,1
4	По показаниям счетчика количество отключений фидера за отчетный период проверить	2 счетчика		-	0,2	0,2
5	Напряжения между фазами (U ₁₋₂ , U ₂₋₃ , U ₁₋₃) на фидере, находящемся под нагрузкой, измерить	1 панель		0,9	0,9	0,9
6	Напряжения между фазами (U ₁₋₂ , U ₂₋₃ , U ₁₋₃) на фидере, находящемся без нагрузки, измерить	То же		0,9	0,9	0,9
7	Фазные токи (I ₁₋₂ , I ₂₋₃ , I ₁₋₃) на фидере, находящемся под нагрузкой, измерить	-//-		0,9	0,9	0,9
Итого				3,1	3,3	3,4

НОРМА ВРЕМЕНИ № 178 (11.1.3)

Наименование работ		Проверка степени нагрева контактных соединений силовых электрических цепей: щитов выключения питания; панелей питания, автоматических выключателей, контакторов; пускателей; трансформаторов ТС, предохранителей номиналом выше 20А; силовых трансформаторов; преобразователей частоты ПЧ; устройств бесперебойного питания; аккумуляторных батарей		
Измеритель работ	Состав исполнителей	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч	
Питающая установка	Электромеханик	1	0,861	
№ п/п	Содержание работы	Учетный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учетный объем работы, чел.-мин
1	Проверку степени нагрева контактных соединений силовых электрических цепей: щитов выключения питания; панелей питания, автоматических выключателей, контакторов; пускателей; трансформаторов ТС, предохранителей номиналом выше 20А; силовых трансформаторов; преобразователей частоты ПЧ; устройств бесперебойного питания; аккумуляторных батарей произвести	1 питающая установка	Бесконтактный инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем или тепловизор	44,3
Итого				44,3

НОРМА ВРЕМЕНИ № 145 (10.1.7)

Наименование работ		Проверка сопротивления изоляции электрических цепей, контролируемых сигнализаторами заземления		
Измеритель работ		Состав исполнителей	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
Измеряемая цепь		Электромеханик	1	0,019
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин
1	Проверку сопротивления изоляции электрических цепей, контролируемых сигнализаторами заземления, произвести	1 измеряемая цепь	Сигнализатор заземления, принципиальные схемы устройств СЦБ, мобильные средства связи	1
Итого				1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 174 (11.1.2)

Наименование работы		Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПВ-ЭЦК, ПВ1-ЭЦК, ПР-ЭЦК, ПР1-ЭЦК) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)						
Измеритель работ		Состав исполнителей		Количество исполнителей		Норма времени, чел.-ч		
Панель серии ПВ-ЭЦК	Панель ПВ-ЭЦК	Электромеханик		1		0,749		
	Панель ПВ1-ЭЦК					0,749		
	Панель ПР-ЭЦК					1,165		
	Панель ПР1-ЭЦК					0,784		
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал		Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин			
					ПВ-ЭЦК	ПВ1-ЭЦК	ПР-ЭЦК	ПР1-ЭЦК
1	Внешний осмотр, чистку, проверку состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, состояния контактных соединений панели питания произвести	1 панель	Ампервольтметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые клещи АРРА30R или другие измерительные приборы аналогичные по характеристикам; измерительные приборы, установленные на питающей установке; торцевые ключи с изолирующими рукоятками 7x140 мм, 8x140 мм, 9x14 мм, 10x140 мм, 11x140 мм, 14x140 мм; отвертка с изолирующей рукояткой 0,8x5,5x200 мм; диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, пылесос, баллон со сжатым воздухом (300 мм3), шаблон предохранителя, ключ от щита выключения питания		11,3	11,3	11,3	11,3
2	Проверку состояния предохранителей произвести	То же			3	3	3	-
3	Проверку состояния автоматических выключателей произвести	-И-			7,1	7,1	7,1	7,1
4	Проверку состояния врубных выключателей произвести	-И-			5,1	5,1	-	5,1
5	Проверку состояния магнитных пускателей произвести	-И-			4	4	-	-
6	Проверку состояния пакетных переключателей произвести	-И-			4	4	4	4
7	Проверку состояния тумблеров произвести	-И-			4	4	4	4
8	Проверку состояния галетных переключателей произвести	-И-			-	-	3,5	3,5
9	Проверку состояния переключателей и выключателей кнопочных произвести	-И-			-	-	13,6	-

№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин			
				ПВ-ЭЦК	ПВ1-ЭЦК	ПР-ЭЦК	ПР1-ЭЦК
10	Проверку состояния сигнализаторов произвести	-II-	То же	-	-	5,3	5,3
11	Проверку состояния силовых трансформаторов произвести	-II-		-	-	4,5	-
12	Проверку работы схемы электропитания ламп табло и измерение напряжения произвести	-II-		-	-	3,6	-
Итого				38,5	38,5	59,9	40,3

НОРМА ВРЕМЕНИ № 175 (11.1.2)

Наименование работы		Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПВП-ЭЦК, ПВП1-ЭЦК, ПСПН-ЭЦК, ПСТН-ЭЦК) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)					
Измеритель работ		Состав исполнителей	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч			
Панель серии ПВ-ЭЦК	Панель ПВП-ЭЦК	Электромеханик	1	1,042			
	Панель ПВП1-ЭЦК			0,832			
	Панель ПСПН-ЭЦК			0,823			
	Панель ПСТН-ЭЦК			0,694			
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин			
				ПВП-ЭЦК	ПВП1-ЭЦК	ПСПН-ЭЦК	ПСТН-ЭЦК
1	Внешний осмотр, чистку, проверку состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, состояния контактных соединений панели питания произвести	1 панель	Ампервольтметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые клещи АРРА30R или другие	11,3	11,3	11,3	9,7
2	Проверку состояния предохранителей произвести	То же	измерительные приборы, аналогичные по характеристикам;	3	3	3	-
3	Проверку состояния автоматических выключателей произвести	-II-	измерительные приборы, установленные на питающей	7,1	-	7,1	7,1
4	Проверку состояния пакетных переключателей произвести	-II-	установке; торцевые ключи с	-	4	4	4
5	Проверку состояния тумблеров произвести	-II-	изолирующими рукоятками 7x140 мм, 8x140 мм, 9x14 мм, 10x140 мм, 11x140 мм, 14x140 мм;	4	-	4	-
6	Проверку состояния галетных переключателей произвести	-II-	отвертка с изолирующей рукояткой 0,8x5,5x200 мм;	-	-	-	5,1
7	Проверку состояния сигнализатора произвести	-II-	диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, пылесос, баллон со сжатым воздухом (300 мм3), шаблон	5,3	-	5,3	5,3
8	Проверку состояния зарядного устройства произвести	-II-	предохранителя, ключ от щита выключения питания	6	6	-	-
9	Проверку состояния выпрямителей произвести	-II-		2	2	-	-
10	Проверку состояния преобразователя напряжения произвести	-II-		12	-	-	-
11	Проверку состояния инвертора произвести	-II-		-	10	-	-
12	Проверку состояния силового трансформатора произвести	-II-		-	-	4,5	4,5

№ п/п	Содержание работы	Учетный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учетный объем работы, чел.-мин			
				ПВП-ЭЦК	ПВП1-ЭЦК	ПСН-ЭЦК	ПСТН-ЭЦК
13	Проверку работы схемы электропитания ламп табло и измерение напряжения произвести	-II-	То же	-	3,6	-	-
14	Измерение напряжения питания рабочих цепей стрелок от резервного выпрямителя произвести	-II-		-	-	3,1	-
15	Проверку действия схемы питания внепостовых цепей произвести	-II-		2,9	2,9	-	-
Итого				53,6	42,8	42,3	35,7

НОРМА ВРЕМЕНИ № 176 (11.1.2)

Наименование работы		Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки (ПП25-ЭЦК, ПП25.1-ЭЦК) (работа производится в присутствии старшего электромеханика)			
Измеритель работ		Состав исполнителей	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч	
Панель серии ПВ-ЭЦК	Панель ПП25-ЭЦК	Электромеханик	1	1,097	
	Панель ПП25.1-ЭЦК			1,13	
№ п/п	Содержание работы	Учетный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учетный объем работы, чел.-мин	
				ПП25-ЭЦК	ПП25.1-ЭЦК
1	Внешний осмотр, чистку, проверку состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, состояния контактных соединений панели питания произвести	1 панель	Ампервольтметр ЭК-2346, мультиметр В7-63, токовые клещи АРРА30R или другие измерительные приборы, аналогичные по характеристикам; измерительные приборы, установленные на питающей установке; торцевые ключи с изолирующими рукоятками 7x140 мм, 8x140 мм, 9x14 мм, 10x140 мм, 11x140 мм, 14x140 мм; отвертка с изолирующей рукояткой 0,8x5,5x200 мм; диэлектрические коврики, диэлектрические перчатки, пылесос, баллон со сжатым воздухом (300 ммз), шаблон предохранителя, ключ от щита выключения питания	11,3	11,3
2	Проверку состояния автоматических выключателей произвести	То же		7,1	7,1
3	Проверку состояния тумблеров произвести	-II-		4	4
4	Проверку состояния галетных переключателей произвести	-II-		3,5	3,5
5	Проверку состояния переключателей и выключателей кнопочных произвести	-II-		8	8
6	Проверку состояния сигнализаторов произвести	-II-		-	5,3
7	Проверку состояния преобразователя частоты произвести	-II-		11	11
8	Проверку действия схемы контроля перегорания предохранителей произвести	-II-		7,9	7,9
9	Проверку работы схемы электропитания ламп табло и измерение напряжения произвести	-II-		3,6	-
Итого				56,4	58,1

НОРМА ВРЕМЕНИ № 188 (11.2.1)

Наименование работ		Проверка работы устройств автоматического заряда на контрольной аккумуляторной батарее на станции		
Измеритель работ		Состав исполнителей	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
Аккумуляторная батарея		Электромеханик	1	0,095
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин
1	Проверку работы устройств автоматического заряда аккумуляторной батареи произвести	1 аккумуля- торная батарея	Ампервольтметр ЭК-2346 (мультиметр В7-63), измерительные приборы, установленные на панели или стative, диэлектрические коврики	4,9
Итого				4,9

НОРМА ВРЕМЕНИ № 206 (11.5.4)

Наименование работ		Проверка состояния приборов защиты. Защита приборов защиты		
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
Заземляющее устройство		Электромеханик	1	Станция 0,07 Перегон 0,071
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин
1	Проверку состояния заземляющего устройства и замену приборов защиты произвести	1 заземляющее устройство	Измеритель сопротивления заземлений М-16 (МС-0,8), ампервольтметр ЭК-2346, испытательные стальные электроды, слесарный молоток массой 0,5 кг, набор гаечных ключей, отверток	3,6
Итого				3,6

НОРМА ВРЕМЕНИ № 207 (11.5.5)

Наименование работ		Проверка состояния видимых элементов заземляющих проводников и устройств		
Измеритель		Исполнитель	Количество исполнителей	Норма времени, чел.-ч
Заземляющее устройство		Электромеханик	1	Станция 0,07 Перегон 0,071
№ п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, чел.-мин
1	Проверку состояния видимых элементов заземляющих проводников и устройств (релейных будок, шкафов, постов ЭЦ, кабельных ящиков, светофорных мачт и других сооружений СЦБ) произвести	1 заземляющее устройство	Измеритель сопротивления заземлений М-16 (МС-0,8), ампервольтметр ЭК-2346, испытательные стальные электроды, слесарный молоток массой 0,5 кг, набор гаечных ключей, отверток	3,6
Итого				3,6