

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления  
автоматики и телемеханики  
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»



В.В.Аношкин

« 02 » 2019 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»  
Управление автоматике и телемеханики

## КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

№ КТП-ЦШ 1166-2019

Блоки пусковые трехфазного тока ПС, ПСТ, ПСТ-02  
Входной контроль и техническое обслуживание в условиях  
ремонтно-технологического подразделения

\_\_\_\_\_  
(код работы в ЕК АСУТР)

Регламентированное техническое обслуживание  
Текущий ремонт по техническому состоянию  
(вид технического обслуживания (ремонта))


\_\_\_\_\_  
блок  
(единица измерения)

\_\_\_\_\_  
(средний разряд работ)

\_\_\_\_\_  
(норма времени)

\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_      \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_  
(количество листов) (номер листа)

Разработал:  
отделение автоматике  
и телемеханики ПКБ И  
Заместитель начальника

 В.И.Логвинов  
« 26 » 09 2019 г.

## **1. Состав исполнителей**

электромонтер п.п. 7.2.1, 7.2.2;

электромеханик п.п. 7.2.3...7.2.6; п. 7.3;

электромеханик-приемщик п.7.1; п.п. 7.2.7...7.2.10.

## **2. Условия производства работ**

2.1. Работы согласно Типовому положению о ремонтно-технологическом участке дистанции сигнализации, централизации и блокировке, утвержденное Распоряжением ОАО «РЖД» от 19.12.2013 №2819р необходимо производить в помещениях, соответствующих действующим санитарным нормам, требованиям безопасности труда. Помещения должны быть сухими, чистыми и защищенными от влияния на проверяемые приборы и средства испытания и измерения источников вибрации, магнитных и электрических полей.

2.2. В помещениях РТУ необходимо поддерживать температуру воздуха  $20_2^{+5} \text{°C}$  и относительную влажность (30...75)%. Естественный свет должен быть рассеянным и не давать бликов, для чего на окнах должны быть шторы (жалюзи). Искусственное освещение должно сочетать местное освещение (на рабочих местах) и общее освещение (для всего помещения).

## **3. Средства защиты, монтажные приспособления, средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы**

Рабочее место должно быть оборудовано – вентиляцией, общим и местным освещением.

**Средства защиты:** рабочее место должно быть оборудовано средствами комплексной защиты – устройствами защитного заземления (зануления, выравнивания потенциалов, понижения напряжения), средствами индивидуальной защиты: одежда специальная защитная, перчатки хлопчатобумажные, очки защитные, очистители кожи рук от клея и лака (по необходимости).

**Средства измерений:** граммометр часового типа Г10-0,6, Г25-1,5 (ТУ 25 03 1301-70), наборы щупов №2 и №3 (ГОСТ 882-78), линейка металлическая, мегаомметр на 500В Е6-24/1 (ЭС 0202/1) (РЛПА.411218.001ТУ), мультиметр АРРА 99.

**Средства технологического оснащения:** поворотные средства для установки и подключения блоков, компрессор сжатого воздуха или пылесос-воздуходувка.

**Испытательное оборудование:** стенд для проверки блоков СЦБ с комплектом измерительных приборов.

**Инструменты:** наборы специализированного инструмента для РТУ; набор надфилей ГОСТ 1513-77; пинцет прямой 200x1,5 мм (П-228); лупа с подсветкой; электропаяльник ЭПСН-40Вт/36В ГОСТ 7219-83; клеймо ручное.

**Запасные части:** комплекты ЗИП.

**Материалы:** кисть флейц; шлифовальная шкурка СТ10СW P80...P1500\* ТУ3985-009-0022333-2003; припой ПОС-61 (ПОС-40), проволочный припой Ø2мм с флюсом; цапон-лак НЦ-62 ТУ 6-21-090502-2-90 (цветной); эмаль ПФ 115 ГОСТ-6465-76; спирт технический этиловый ректифицированный ГОСТ 17299-78, ГОСТ 18300; ручка капиллярная (гелевая) с черным наполнителем или перьевая и тушь черная жидкая «Гамма»; клей БФ-2 ГОСТ 12172-74; технический лоскут; этикетка установленной формы; пломбирочная мастика; канифоль сосновая.

**Машины и механизмы:** специализированный автотранспорт типа АС-КИП-1 для доставки аппаратуры ЖАТ к месту технического обслуживания и ремонта и к месту эксплуатации.

Примечание: в процессе ремонта и проверки средства измерений, средства технологического оснащения, испытательное оборудование, инструменты и материалы могут быть заменены аналогичными, допущенными к применению и не влияющими на качество технического обслуживания.

#### **4. Подготовительные мероприятия**

4.1. Перед выполнением работ необходимо получить задание, подготовить необходимую технологическую документацию. Подключить и настроить оборудование, используемое при выполнении работ, на требуемый технологический процесс, подготовить инструмент и приспособления.

#### **5. Обеспечение безопасности движения поездов**

Работы по техническому обслуживанию и ремонту приборов СЦБ выполняются в условиях, не связанных с движением поездов.

#### **6. Обеспечение требований охраны труда**

6.1. Работы по данной технологической карте выполняются при соблюдении требований разделов 2 (п. 2.2, п.2.3, 2.7), 5 (п. 5.10) «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» от 3.11.2015 № 2616р и раздела 6 «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД» от 26.11.2015 №2765р.

Примечание: Если указанные документы заменены, то следует руководствоваться замененными документами.

6.2. Проверку и регулировку механических характеристик реле и ремонт аппаратуры необходимо проводить при снятом напряжении.

6.3. Перед ремонтом аппаратура должна быть очищена от грязи. Перед началом работ по продувке аппаратуры необходимо включить вытяжную вентиляцию, установить прибор в продувочную камеру, затем взять в руку шланг с наконечником, после чего плавно открыть кран воздушной магистрали.

При выполнении работ по продувке аппаратуры необходимо пользоваться защитными очками.

6.5. В помещениях, специально отведенных для промывки приборов и деталей бензином (или другими разрешенными к применению растворителями), курить и пользоваться открытым огнем ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6.6. При выполнении работ по продувке аппаратуры необходимо пользоваться защитными очками. Перед продувкой аппаратуры необходимо проверить отсутствие повреждений на воздушном шланге и надежность присоединения его штуцера к воздушной магистрали.

6.7. Перед продувкой аппаратуры с использованием пневматического ручного пистолета или форсунки необходимо проверить отсутствие повреждений на воздушных шлангах, надежность крепления и присоединений шланга к ним и к воздушной магистрали.

По окончании продувки необходимо перекрыть воздух воздушной магистрали, затем убрать шланг на место.

6.8. Перед началом измерений необходимо визуально проверить состояние изоляции измерительных приборов, фиксацию разъемов.

6.9. При ремонте, регулировке, проверке и настройке реле, плат, блоков и других деталей аппаратуры следует использовать специальные приспособления, подставки, устройства, шаблоны, щупы и инструмент с изолирующими рукоятками.

6.10. При выполнении работ по регулировке и ремонту реле на стендах работник РТУ должен перед установкой реле в штепсельную колодку установить регуляторы подачи напряжения в нулевое положение; при снятии реле с проверочной колодки - сначала отключить напряжение с реле.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра включенные стенды.

6.11. Эксплуатация испытательных стендов, подключение их к электросети и заземление выполняется в соответствии с Руководством по эксплуатации на данные изделия.

6.12. Требования охраны труда при выполнении работ с использованием **мегаомметра**:

– Измерение сопротивления изоляции мегаомметром следует осуществлять на отключенных токоведущих частях, с которых снят остаточный заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

– При измерении сопротивления изоляции **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прикасаться к токоведущим частям, к которым присоединен мегаомметр. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления или закорачивания измеряемых цепей.

– Во время грозы или при ее приближении производство измерений **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

– Допускается использование электронных и электромеханических мегаомметров, разрешенных к применению в качестве измерительных средств в устройствах ЖАТ. Необходимый измерительный диапазон и напряжение определяется технологическими картами для устройств и систем, в которых выполняются измерения. Работник, использующий конкретный тип мегаомметра, должен изучить руководство по эксплуатации данного прибора, специфику работы с ним и требования по технике безопасности.

6.13. Требования охраны труда при выполнении работ **электрическим паяльником**:

– Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, следует устанавливать на огнезащитные подставки, исключающие его падение, и в зоне действия местной вытяжной вентиляции.

– Сборку, фиксацию, поджатие соединяемых элементов, нанесение припоя, флюса и других материалов на сборочные детали следует проводить с использованием специальных приспособлений или инструментов, указанных в технологической документации.

– Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке проводов не следует резко и с большим усилием выдергивать отпаиваемые провода.

– При нанесении флюсов на соединяемые места следует пользоваться кисточкой или фарфоровой лопаточкой.

– Проверять паяльник на нагрев следует при помощи плавления канифоли или припоя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ дотрагиваться рукой до корпуса включенного паяльника, ударять по нему даже при удалении окисных пленок.

– При обжиге изоляции электромеханик и электромонтер должны применять защитные очки.

## 7. Технология выполнения работ

### 7.1 Входной контроль блока

#### 7.1.1. Проверить

- надежность закрепления стекол в металлическом кожухе (колпаке);
- наличие и соответствие пластин избирательности (рисунок 1);
- состояние скобы, стопорной втулки и стопорного винта – скоба должна быть надёжно прикреплена к шасси блока, стопорная втулка зашплинтована на винте, стопорный винт не должен иметь повреждённой резьбы;
- состояние направляющих штырей на корпусе блока – они должны быть перпендикулярны основанию блока и надёжно закреплены;
- отсутствие механических повреждений (сколов, трещин) контактных колодок, плотность прижатия корпуса к основанию.










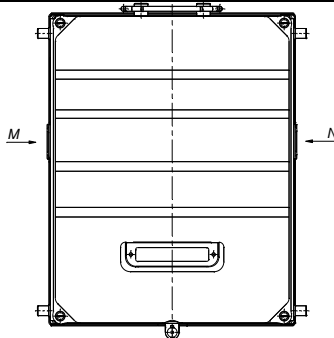
	№ п/п	Тип блока	Вид М	Вид N
	1	ПСТ, ПСТ-02	 	 
	2	ПС-110М/ПС-220М-05	 	 

Рис. 1  
Установка планок избирательности в блоках

Проверить соответствие позиционного и функционального обозначения, типа установленных в блоке реле в соответствии с рисунком 2.

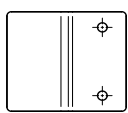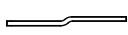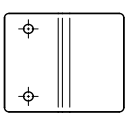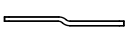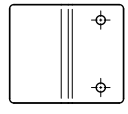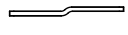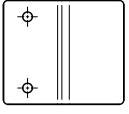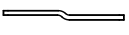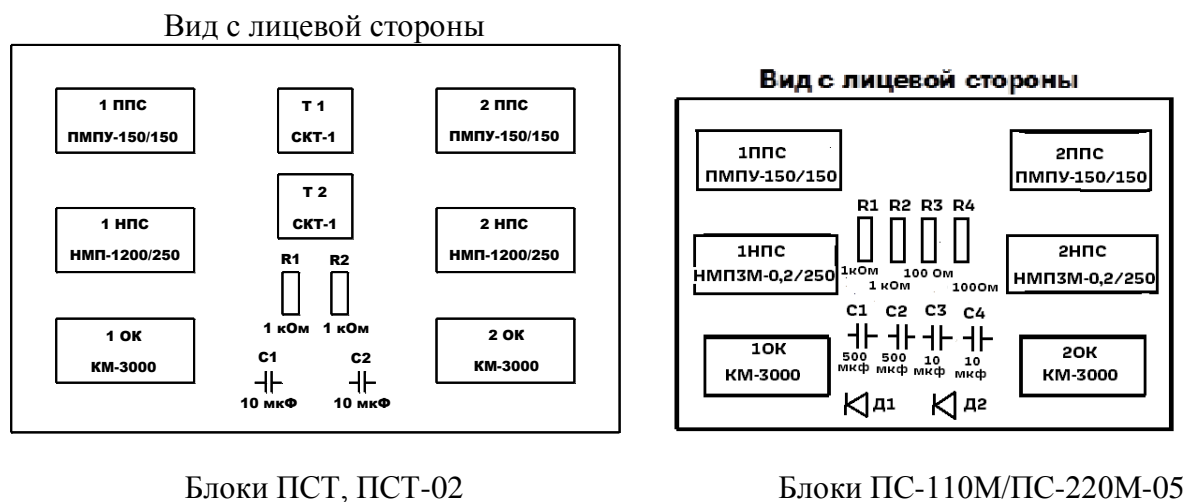

Блоки ПСТ, ПСТ-02

Блоки ПС-110М/ПС-220М-05

Рис. 2

Соответствие позиционного и функционального обозначения, типа установленных в блоках реле

**7.1.2.** Электрические параметры реле, сопротивление обмоток, измеренные при температуре  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ , должны соответствовать установленным нормам.

Проверить электрические цепи и зависимости, предусмотренные «Программой испытания релейных блоков», электрические и временные параметры реле блока.

При использовании автоматизированных систем и комплексов для проверки электрических и временных параметров реле блока необходимо руководствоваться утвержденной ЦШ эксплуатационной документацией на указанные комплексы.

### 7.1.3. Проверка сопротивления изоляции

Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими частями блока и корпусом, должно быть не менее 100 МОм. Методика проверки указана в КТП-ЦШ 0109-2019.

Проверка сопротивления изоляции произвести мегомметром с испытательным напряжением 500 В.

При выполнении измерений следует руководствоваться эксплуатационной документацией на применяемый тип мегомметра.

**7.1.4.** Блок считать выдержавшим испытания, если монтаж блока, измеренные значения параметров реле, измеренное значение сопротивления изоляции соответствуют установленным нормам.

При соответствии параметров блока установленным нормам, распечатать протокол проверки или записать значения параметров в журнал установленной формы. Параметры каждого реле следует записывать в журнале отдельной строкой и на кожух блока наклеить этикетку.

На корпус забракованного по результатам входного контроля блока наклеить этикетку с пометкой «брак», оформить и направить поставщику рекламационный акт.

## **7.2. Техническое обслуживание блока**

Техническое обслуживание блоков производится вне места эксплуатации с целью обеспечения нормальной работы блоков в течение его срока эксплуатации. Периодичность технического обслуживания и виды работ полностью определяются эксплуатационной документацией на подсистему, в состав которой входят блоки.

### **7.2.1. Внешний осмотр и наружная чистка блока**

Выполнить работы, предусмотренные пунктом 7.1.1. О выявленных отступлениях от установленных норм доложить ШНС для принятия мер.

Очистить блок снаружи от пыли и грязи. Почистить контактные ножи. Они должны быть перпендикулярны штепсельной колодке. Погнутые ножи выправить. При обнаружении на металлическом корпусе блока следов коррозии поврежденные места зачистить шлифовальной шкуркой, протереть ацетоном и закрасить.

### **7.2.2. Вскрытие блока**

Для чистки блока внутри и проверки механических характеристик реле в составе блока произвести снятие кожуха (колпака) блока, удалив пломбирочный материал из гнезд, отвернуть гайки, крепящие кожух (колпак). Уплотняющую прокладку очистить от грязи и пыли, она должна быть целой и эластичной, повреждённую заменить.

После вскрытия блока проверить:

- надежность закрепления стекол в металлическом кожухе (колпаке);
- наличие и соответствие пластин избирательности;
- состояние скобы, стопорной втулки и стопорного винта – скоба должна быть надёжно прикреплена к шасси блока, стопорная втулка зашплинтована на винте, стопорный винт не должен иметь повреждённой резьбы;
- состояние направляющих штырей на корпусе блока – они должны быть перпендикулярны основанию блока и надёжно закреплены;



– отсутствие механических повреждений (сколов, трещин) контактных колодок, плотность прижатия корпуса к основанию.

Неисправные элементы подлежат ремонту или замене.

### **7.2.3. Внутренний осмотр блока**

Проверку монтажа блока проводят при снятой задней крышке. Монтажные провода не должны иметь нарушений изоляционного покрытия, должны быть гибкими, аккуратно без натяжения уложены в жгут.

Провести проверку качества пайки со снятием поливиниловых трубочек: пайки должны быть ровными, гладкими, без следов канифоли, без наплывов и подтеков припоя. При необходимости перепаять выводы и нанести цаппон-лак на места пайки.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ДОРАБОТКУ МОНТАЖА, СОЕДИНЯТЬ И РАЗЪЕДИНЯТЬ СОЕДИНИТЕЛИ, ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ИЗДЕЛИИ ПРИ ВСЕХ ВИДАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЛОКОВ.**


На каждом реле должна быть бирка с указанием типа реле, его номера и года выпуска, а также указано схемное наименование.

Техническое обслуживание реле проводить по технико-нормировочной карте на соответствующий тип реле.

Визуально проверить крепление и качество пайки выводов резисторов, диодов, конденсаторов. При наличии в блоке резисторов, диодов со следами перегрева или конденсаторов со следами вытекания электролита указанные элементы подлежат замене. Перечень радиоэлементов указан в приложении А.

### **7.2.4. Проверка надежности контакта блока с розеткой статива**

При техническом обслуживании блоков следует проверить надежность контакта между ножами штепсельной колодки блока и розеткой блочного статива с помощью шаблона, в качестве которого использовать типовую рамку, применяемую на блочных стативах, с двумя штепсельными розетками.

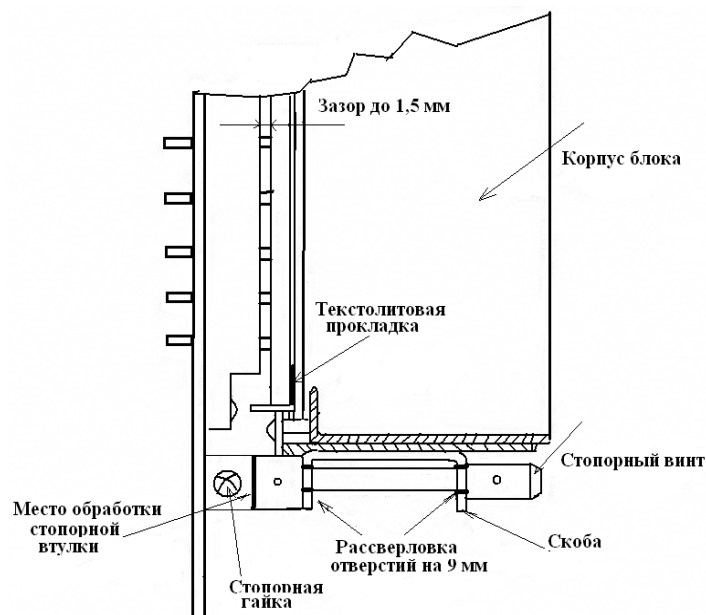

**Рис. 3**  
Улучшение крепления блоков на стативах

Зазор между штепсельной колодочкой блока и штепсельной розеткой должен быть не более 1,5 мм. Для уменьшения зазора следует установить текстолитовую прокладку толщиной до 2 мм с тремя отверстиями 4,5 мм под текстолитовую пластинку, на которой закреплены штепсельные колодочки или укоротить на 2-3 мм ограничивающую втулку на стопорном винте блока (рисунок 3).

### **7.2.5. Измерение электрических и временных параметров реле блока**

Выполнить работы, предусмотренные пунктом 7.1.2.

Нормы на электрические и временные параметры реле в блоке в нормальных климатических условиях указаны в Приложении А.

### **7.2.6. Заполнение этикетки**

Застопорить крепежные винты. Заполнить этикетку, положить внутрь кожуха, продуть реле или блок в целом сжатым воздухом и передать для контрольной проверки электромеханику-приемщику.

### **7.2.7. Контрольная проверка**

Электромеханик-приемщик должен проверить механические характеристики каждого реле, входящего в состав блока по соответствующим картам технологических процессов. Проверить крепление всех деталей, качество пайки путем продергивания монтажных проводов. Правильность монтажа блока и электрические характеристики реле проверить по программе проверки.

Механические параметры реле записать в журнал, установленной формы, результаты проверки электрических параметров при использовании автоматизированной системы контроля следует оформить в виде печатного протокола, который электромеханик-приемщик должен подписать и подшить в папку (записать в журнал проверки № протокола, напротив граф электрических параметров) или также записать в журнал проверки.

#### **7.2.8. Закрытие блока**

Продуть блок сжатым воздухом, наклеить внутрь кожуха блока этикетку, установить кожух на блок, закрутить винты, крепящие его, при этом должен быть обеспечен видимый зазор между всеми токоведущими частями и корпусом блока не менее 3 мм. Закрыть заднюю крышку блока.

#### **7.2.9. Проверка сопротивления изоляции**

Проверку сопротивления изоляции производить порядком, предусмотренным пунктом 7.1.3.

#### **7.2.10. Оформление результатов проверки**

Блок считать выдержавшим испытания, если измеренные значения электрических параметров, сопротивление изоляции соответствуют установленным нормам.

При положительных результатах проверки оформить запись в журнале проверки по установленной форме.

Места нанесения клейма электромеханик-приемщик должен заполнить мастикой и поставить оттиск персонального клейма.

### **7.3. Текущий ремонт блока**

**7.3.1.** Ремонт блока производится методом замены неисправных элементов. Порядок замены катушек и контактов реле в блоках в ТНК-ЦШ 0108-2017.

**7.3.2.** После замены элементов сделать соответствующую запись в журнале проверки, продолжить дальнейшую регулировку и проверку блока.

Перечень электрорадиоэлементов, входящих в состав блоков ПСТ, ПСТ-02

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.	Схемное обозначение	Срок службы	Периодичность замены
Диод КД243Ж	аАО.336.800ТУ	4	VD1, VD2,	10 лет	1 раз в 10 лет
Конденсатор К75-24-400 В 10мкФ	0ЖО.464.100ТУ	2	С1, С2	5 лет	1 раз в 5 лет
Резистор С5-35 В-50 Вт-1 кОм ± 10%	0ЖО.467.551ТУ	2	R1, R2		при неисправности


Перечень электрорадиоэлементов, входящих в состав блоков ПС-110М/ПС-220М-05

Тип блока	Применяемый элемент	Допускается замена	Обозначение
ПС-110М/ ПС-220М ПС-110М/ПС-220М-05	ПЭВ-50-1 кОм	С5-35-1 кОм	R1, R2
	МЛТ-2-100 Ом	С2-33Н-100	R3, R4
	К50-16-50-500	К50-35-63В-470	С1, С2
	МБГЧ1-1-250	К75-24-400В	С3, С4
	КД-205Е	КД-243Ж	Д1, Д2

## Электрические характеристики

Тип блока	Схемное наименование реле	Тип реле	Перегрузки	Переброс поляризованного якоря	Отпускание, не менее	Срабатывание, не более
ПС-110М/ПС-220М-05	1К	КМ-3000	120,0	12,0-22,0	12,0	40,0
	2К	КМ-3000	120,0	12,0-22,0	12,0	40,0
	1НПС обмотка 2-4	НМПЗ-0,2/220	28,0	2,1	7,0	28,0
		НМПЗ-0,2/250	28,0	2,3	8,0	28,0
	2НПС обмотка 2-4	НМПЗ-0,2/220	28,0	2,1	7,0	28,0
		НМПЗ-0,2/250	28,0	2,3	8,0	28,0
	1ППС	ПМПУ-150/150	36,0	10,0-16,0	-	-
	2ППС	ПМПУ-150/150	36,0	10,0-16,0	-	-

## Электрическая принципиальная схема ПС

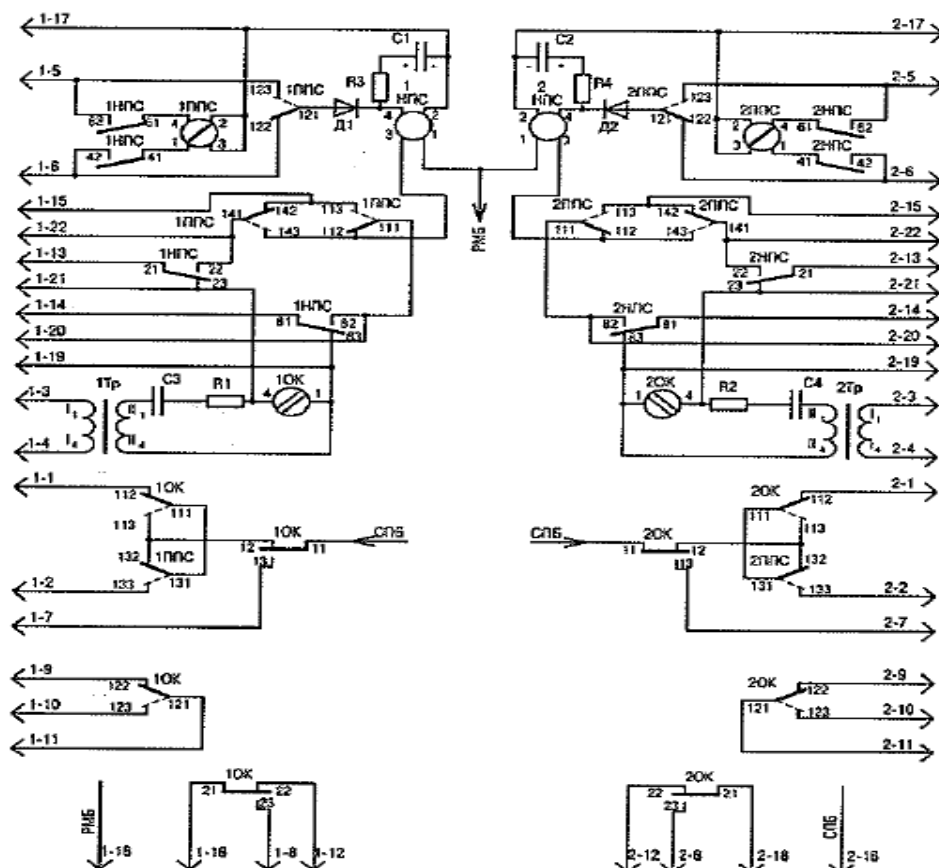


1НПС, 2ПНС - реле типа ПМПУ 150/150, черт. 24515-00-00  
 1ПНС, 2НПС - реле типа НМПЗМ 0,2/250, черт. 24092-00-00  
 1ОК, 2ОК - реле типа КМ-3000; черт. 14071-00-00  
 R1, R2 - резистор ПЭВ-50-1000 Ом±10%; ОЖО.467.574 ТУ  
 R3, R4 - резистор МЛТ-2-100 Ом±10%; ОЖО.467.180 ТУ  
 C1, C2 - конденсатор К50-16-50-500; ОЖО.464.111 ТУ  
 C3, C4 - конденсатор К42-19-10 мкФ  
 D1, D2 - диод Д226Е; ЩБЗ 352.002 ТУ  
 1Тр, 2Тр - трансформаторы СКТ1 ТУЗ2-ЦШ-620-77


На трансформаторах 1Тр, 2Тр установить переемы:

для блоков типа ПС110М - I<sub>1</sub>- I<sub>2</sub>; I<sub>3</sub>- I<sub>4</sub>; II<sub>2</sub>- II<sub>3</sub>;  
 для блоков типа ПС220М - I<sub>2</sub>- I<sub>3</sub>; II<sub>2</sub>- II<sub>3</sub>.

# Схема электрическая принципиальная блока ПСТ

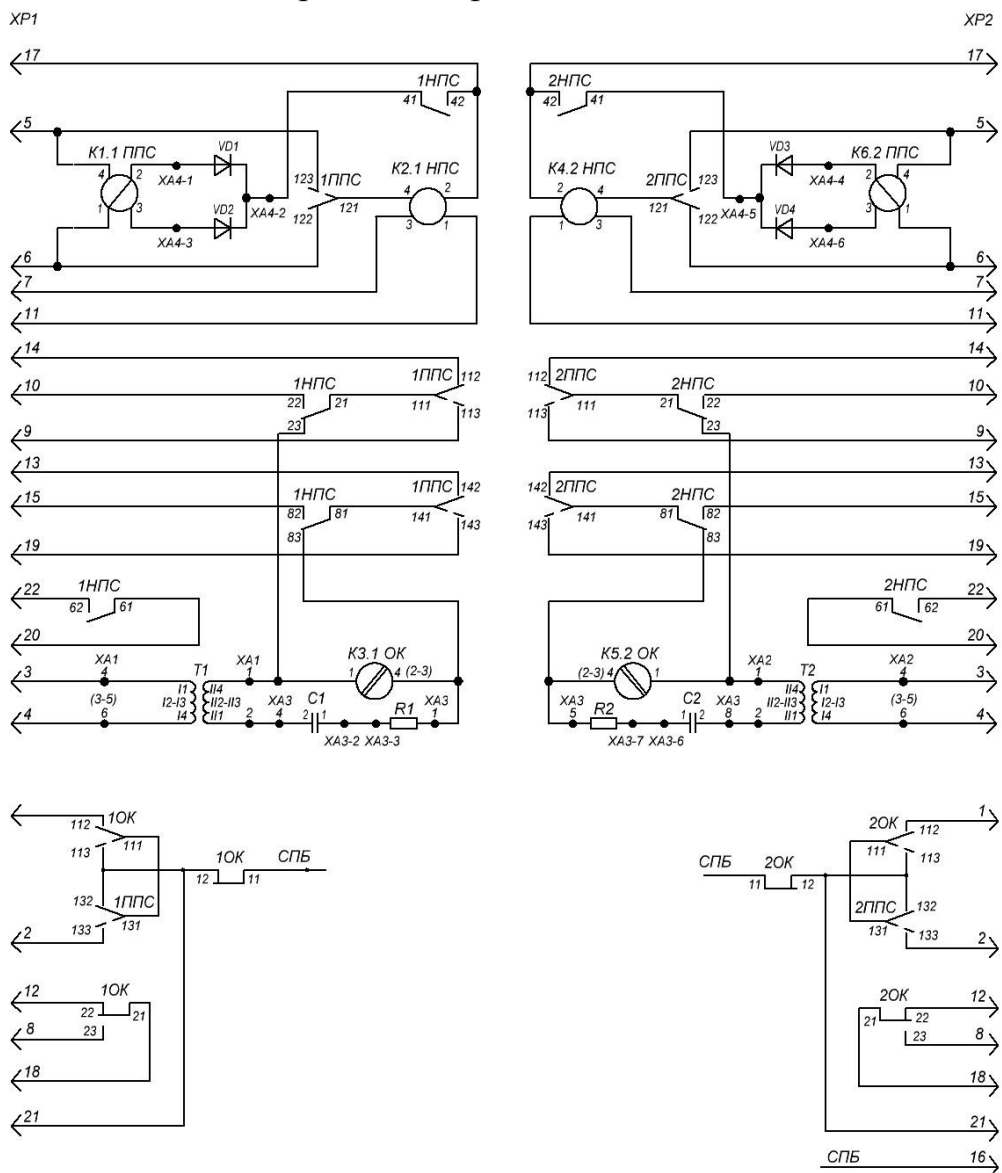


## Схема электрическая принципиальная блока ПСТ-02

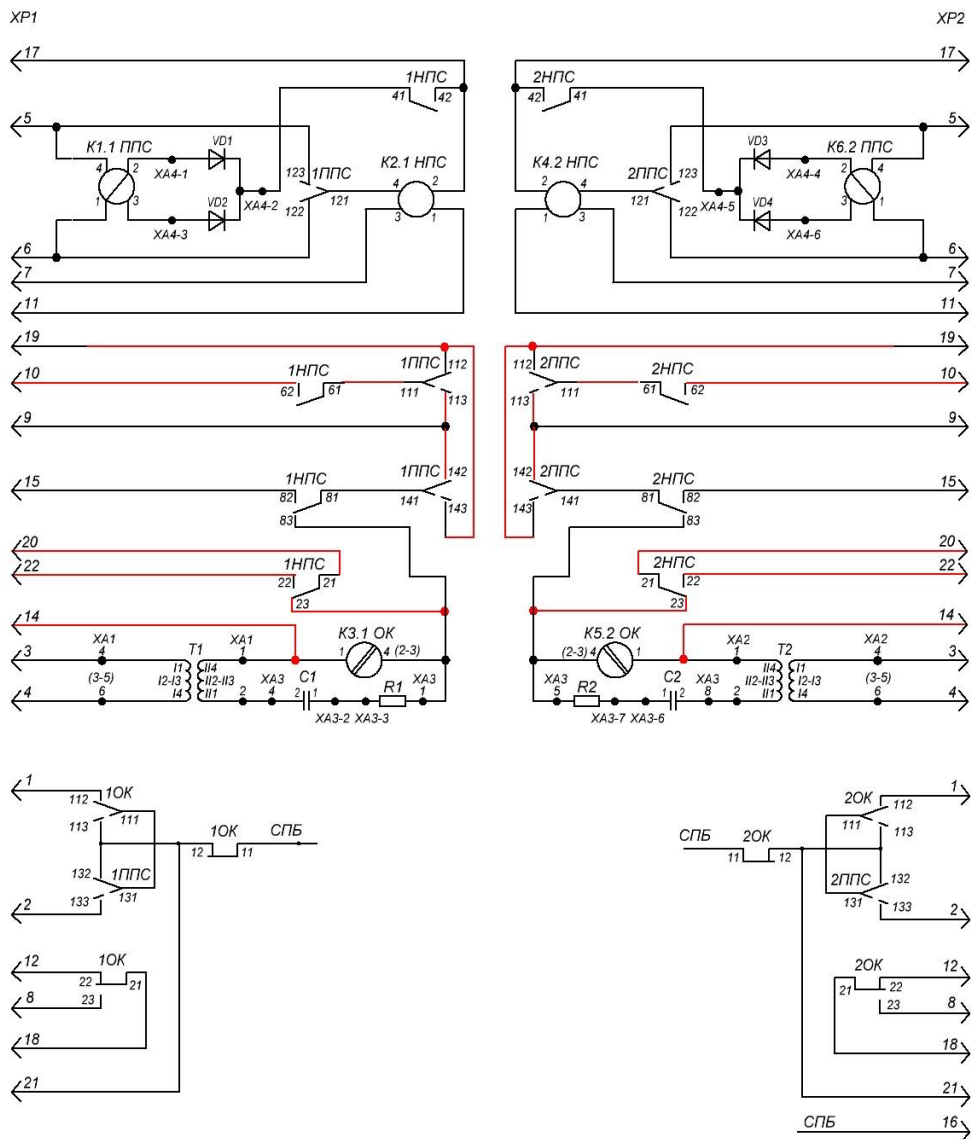





# Электромонтажный чертёж блока ПСТ

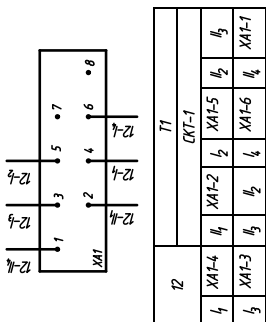


11		К11 ППС ПМП-150/150					
1	XP1-6 c 122 c	2	XA4-1 0	3	XA4-3 3	4	XP1-5 k 123 k
112	XP1-14 б	122	1 c	122	31-113 ч	142	XP1-13 ж
111	21-21 3	121	21-4 ч	121	31-111 ж	141	21-81 б
113	XP1-9 б	123	4 к	123	XP1-2 ч	143	XP1-19 3

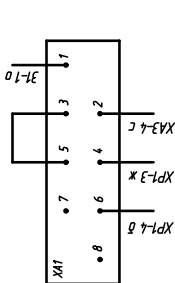

21		К21 ППС ПМП-1200/250					
22	XP1-10 ж	42	2 б	62	XP1-22 c	82	XP1-15 3
21	11-11 3	41	XA4-2 к	61	XP1-20 0	81	11-141 б
23	31-1 0	43		63		83	31-4 к
1	XP1-11 c	2	XP1-17 б	3	XP1-7 3	4	11-121 ч

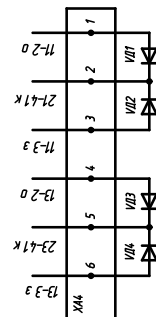


31		К3 ППС КМ-3000					
1	XA1-1 0	2	3 б	3	2 б	4	XA3-1 k 21-83 k
12	21-23 0	22	XP1-12 0	112	XP1-1 c	122	
11	113 ч	21	XP1-21 ч	111	11-131 ж	121	
13	31-11 П16 к	23	XP1-8 0	113	11-132 ч	123	

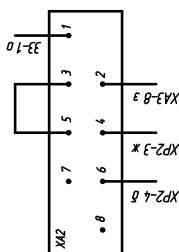

13		К6.2 ППС ПМП-150/150					
1	XP2-6 c 122 c	2	XA4-4 0	3	XA4-6 3	4	XP2-5 k 123 k
112	XP2-14 б	122	1 c	122	31-113 ч	142	XP2-13 ж
111	23-21 3	121	23-4 ч	121	31-111 ж	141	23-81 б
113	XP2-9 б	123	4 к	123	XP2-2 ч	143	XP2-19 3


23		К4.2 ППС ПМП-1200/250					
22	XP2-10 ж	42	2 б	62	XP2-22 c	82	XP2-15 3
21	13-11 3	41	XA4-5 к	61	XP2-20 0	81	13-141 б
23	33-1 0	43		63		83	33-4 к
1	XP2-11 c	2	XP2-17 б	3	XP2-7 3	4	13-121 ч

33		К5.2 ППС КМ-3000					
1	XA2-1 0	2	3 б	3	2 б	4	XA3-5 k 23-83 k
12	23-23 0	22	XP2-12 0	112	XP2-1 c	122	
11	113 ч	21	XP2-21 ч	111	13-131 ж	121	
13	31-11 П16 к	23	XP2-8 0	113	13-132 ч	123	

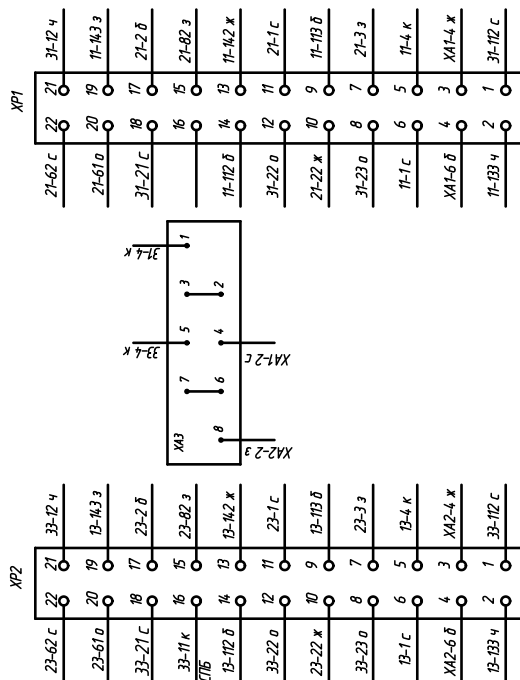


43		К6.2 ППС ПМП-150/150			
23	23-62 c	22	33-12 ч	21	31-12 ч
12	23-61 0	20	13-14 3	19	13-14 3
11	33-21 c	18	23-2 б	17	23-2 б
10	33-11 k	16	23-82 3	15	21-82 3
9	13-112 б	14	13-142 ж	13	11-142 ж
8	33-22 0	12	23-1 c	11	21-1 c
7	23-22 ж	10	13-113 б	9	11-113 б
6	33-23 0	8	23-3 3	7	21-3 3
5	13-1 c	6	13-4 к	5	11-4 к
4	XA2-6 б	4	XA2-4 ж	3	XA1-4 ж
3	13-112 c	2	13-112 c	1	31-112 c

Вид с монтажной стороны

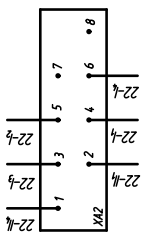




22		К2 ППС СКТ-1					
1	XA2-4	14	XA2-2	2	XA2-5	15	15
5	XA2-3	15	15	4	XA2-6	16	XA2-1

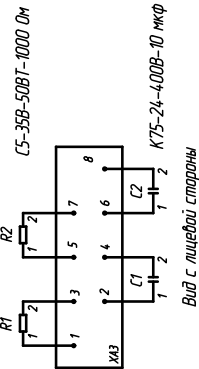

С5-35В-50ВТ-1000 Ом  
К75-24-400В-10 мкФ

Вид с лицевой стороны




# Электромонтажный чертёж блока ПСТ-02

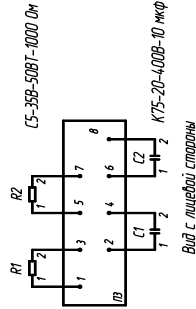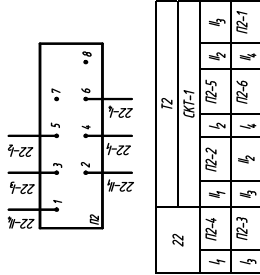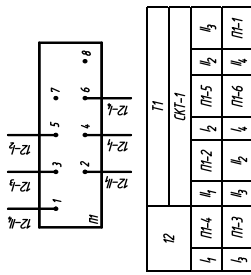

11		К11 ПИС			
		ПМТ-500/250			
1	X1-6 C	2	М-10	3	М-3 з
	X1-5 к			4	ТЗ к
112	X1-19 б	122	1 с	12	3+19 ч
	113 з			142	113 с
111	Z1-610	121	Z1-4 ч	11	3+11 ж
	Z1-810			141	Z1-810
113	X1-9 б	123	4 к	13	X1-2 ч
	112 з			143	112 з

21		К21 ПИС			
		ПМТ-1200/250			
22	X1-22 ж	42	2 б	62	X1-10 с
	X1-5 з			82	X1-5 з
21	X1-20 з	41	М-2 к	61	11-110 б
	11-110 б			81	11-110 б
23	830	43		63	3+4 к
	230			83	230
1	X1-11 с	2	X1-17 б	3	X1-7 з
	11-121 ч		42 б	4	11-121 ч



31		К31 ОК			
		ММ-3000			
1	11-10	2	3 б	3	2 б
	11-110 б			4	11-110 б
12	113 ч	22	X1-120	112	X1-1 с
	121			111	11-111 ж
11	31-1106 к	21	X1-8 с	11	12 ч
	123			113	11-112 ч
13		23	X1-80	113	11-112 ч

 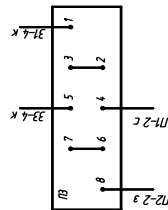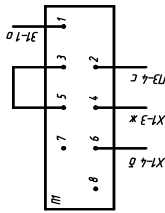

13		К62 ПИС			
		ПМТ-500/250			
1	X2-5 с	2	115-3 з	4	X2-5 к
	122 с			123 к	123 к
112	X2-19 б	122	1 с	12	3+19 ч
	113 з			142	113 с
111	Z1-610	121	Z1-4 ч	11	3+11 ж
	Z1-810			141	Z1-810
113	X2-9 б	123	4 к	13	X2-2 ч
	112 з			143	112 з

23		К62 ПИС			
		ПМТ-1200/250			
22	X2-22 ж	42	2 б	62	X2-10 с
	X2-5 з			82	X2-5 з
21	X2-20 з	41	115-2 к	61	11-110 б
	11-110 б			81	11-110 б
23	830	43		63	3+4 к
	230			83	230
1	X2-11 с	2	X2-17 б	3	X2-7 з
	11-121 ч		42 б	4	11-121 ч

33		К62 ОК			
		ММ-3000			
1	112-10	2	3 б	3	2 б
	X2-110 б			4	113-5 к
12	113 ч	22	X2-120	112	X2-1 с
	121			111	113-11 ж
11	X2-16 к	21	X2-18 с	11	113-11 ж
	31-1106 к			121	121
13		23	X2-80	113	12 ч
	123			113	113-112 ч

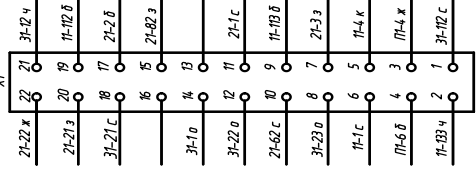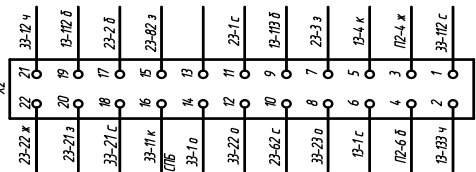

Вид с монтажной стороны

Форма журнала проверки параметров блока ПС, ПСТ, ПСТ-02

Таблица 1

№ п/п	Тип блока	Номер блока	Год выпуска	Тип реле	Наименование реле	Сопротивление обмоток, Ом	Механические характеристики							
							Люфт якоря, мм			Физический зазор, мм	Раствор контактов, мм	Контактное нажатие, Н		Ход якоря под упором, обеспечивающий проскальзывание контактов, мм
							Вдоль призмы	Продольный	Поперечный			Фронтных контактов	Тыловых контактов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Продолжение таблицы 1

Электрические характеристики				Замедление на отпадание реле АВ, сек	Проверка термоэлемента ПТ, сек	Проверка термоэлемента МТ, сек	Сопротивление изоляции токоведущих частей, МОм	Соответствует технологической карте. ФИО регулировщика	Дата проверки	Проверено. Соответствует технологической карте. Подпись проверяющего	Примечание
Отпускание якоря, В	Срабатывание якоря, В	Переброс поляризованного якоря при прямой полярности, В	Переброс поляризованного якоря при обратной полярности, В								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

